

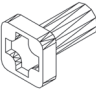
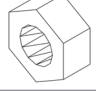
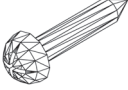



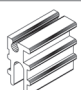




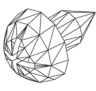


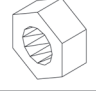


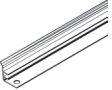
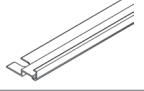

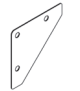
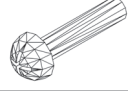
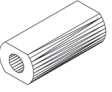




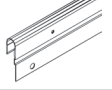
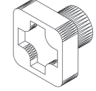

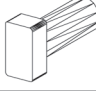
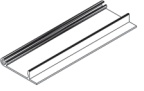
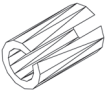
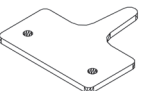
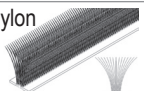
**(HU) Szerelési útmutató**

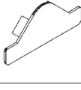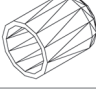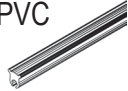






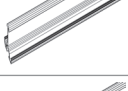
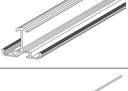

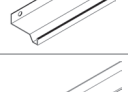

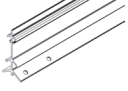
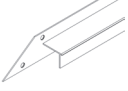



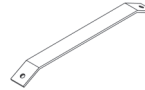

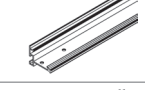
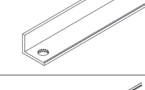
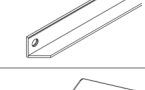
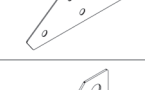
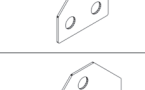



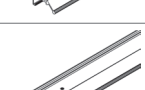
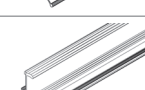
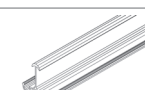
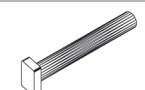
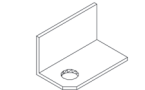


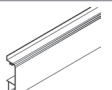
**Vitavía**  
- makes living grow

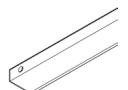**OLYMP**  
**6700, 8300, 9900, 11500**

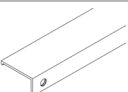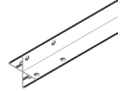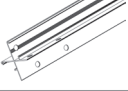Cikkszám	Rész Leírás	lépés	Dimenzió mm	Db a modellben			
				6700	8300	9900	11500
1001		1 - 6	M6 x 12	218x	242x	260x	277x
1002		1 - 6	M6	221x	245x	263x	280x
1003		5	3.5 x 16	32x	32x	32x	32x
1006		6	3.5 x 6	12x	24x	24x	24x
1007		5	M4	4x	4x	4x	4x
1009		5	Ø8/4	4x	4x	4x	4x
1011		7	70	348x	396x	444x	492x
1012		7	11	126x	142x	158x	174x
1014		5	20	4x	4x	4x	4x
1015		5	Ø22	4x	4x	4x	4x
1017		4B	46	4x	4x	4x	4x
1018		4B	43.7	8x	8x	8x	8x
1019		6	15	2x	4x	4x	4x
1020	PVC 	7	95000 105000 115000 125000	1x - - -	- 1x - -	- - 1x -	- - - 1x
1043		2 3	170	4x	4x	4x	4x
1063		6	635	2x	4x	4x	4x
1064		6	602	2x	4x	4x	4x

Cikkszám	Rész Leírás	lépés	Dimenzió mm	Db a modellben			
				6700	8300	9900	11500
1065		6	520	4x	8x	8x	8x
1066		6	602	2x	4x	4x	4x
1067		6	295	2x	4x	4x	4x
1092		1 4A	120	12x	12x	12x	12x
1304		5	M4 x 18	4x	4x	4x	4x
1310		4A	30.4	2x	2x	2x	2x
1347		3	1257	2x	2x	2x	2x
1359		5	621	2x	2x	2x	2x
1360		5	621	2x	2x	2x	2x
1361		5	621	4x	4x	4x	4x
1362		5	613	2x	2x	2x	2x
1500		5	M6 x 5	2x	2x	2x	2x
1515		5	M6	2x	2x	2x	2x
2001		5L	M6 x 12	1x	1x	1x	1x
2005		5R	100	1x	1x	1x	1x
2006		5R	10	2x	2x	2x	2x
2016		6	40	4x	8x	8x	8x
2021	Nylon 	5	1923	2x	2x	2x	2x

Cikkszám	Rész Leírás	lépés	Dimenzió mm	Db a modellben			
				6700	8300	9900	11500
2022 2023 2024 2025		1A & 2 1A 1B 1B	2484 3106 3728 4350	3x - - -	1x 2x - -	1x - 2x -	1x - - 2x
2027 2028 2029 2030		1A 1A 1B 1B	2484 3106 3728 4350	2x - - -	- 2x - -	- - 2x -	- - - 2x
2033		1 2 4B	1898	10x	10x	10x	10x
2035		2	2476	1x	1x	1x	1x
2036		2 3	1511	4x	4x	4x	4x
2039		2 3	1535	2x	2x	2x	2x
2040		2 3	1535	2x	2x	2x	2x
2041		2 3	1963	2x	2x	2x	2x
2042		2 3	1963	2x	2x	2x	2x
2043		4A	416	2x	2x	2x	2x
2046		3	2484	1x	1x	1x	1x
2048		3	1318	1x	1x	1x	1x
2050 2051 2052 2053		4A	2484 3106 3728 4350	1x - - -	- 1x - -	- - 1x -	- - - 1x
2054		2	1318	1x	1x	1x	1x
2055		1 4B	1511	12x	16x	20x	24x

Cikkszám	Rész Leírás	lépés	Dimenzió mm	Db a modellben			
				6700	8300	9900	11500
2056		1	255	6x	8x	10x	12x
2057		4B	1184	3x	4x	5x	6x
2058		5	1923	2x	2x	2x	2x
2075 2076		3	1575	1x 1x	1x 1x	1x 1x	1x 1x
2089 2090		3	619	1x 1x	1x 1x	1x 1x	1x 1x
2091		2 3	175	2x	2x	2x	2x
2092		1 3	37	2x	6x	6x	6x
2093		1A 2	56	3x	1x	1x	1x
2094		3	426	1x	1x	1x	1x
2096		3	619	2x	2x	2x	2x
2098		5L	1923	1x	1x	1x	1x
2099		5R	1923	1x	1x	1x	1x
2100		2 3	425	2x	2x	2x	2x
2101		2	1963	1x	1x	1x	1x
4201		4A	M6 x 45	2x	2x	2x	2x
5001		3	33	1x	1x	1x	1x
5002		3	33	1x	1x	1x	1x
6060		4A	Ø12/6	2x	2x	2x	2x

# „MIRE ÜGYELJÜNK AZ ÜVEGHÁZ FELÉPÍTÉSE ELŐTT“

## Az üvegház elhelyezése és lehorgonyozása

Javasoljuk, hogy az üvegházat kizárólag olyan helyen állítsa fel, amely nincs kitéve nagyobb szélnek vagy szállókéseknek. Semmiképpen se állítsa fel az üvegházat olyan nyílt helyre, amely szélnek van kitéve.

### Az üvegház alapzatra történő felállítás:

Nincs szükség alapozásra, az üvegházat csavarozza hozzá közvetlenül az alapzathoz. Ha az üvegházat hagyományos téglalapzatra állítja fel, akkor tartsa be az összeszerelési útmutatót, amelyben megtalálja az alapzat javasolt méreteit is. Az üvegházat mindig hozzá kell csavarozni az alapzathoz, vagy pedig más módon kell lehorgonyozni több helyre (a csavarok helyzetét az összeszerelési útmutató „Tégla alapzathoz történő lehorgonyzás” képe ábrázolja).

### Felállítás alapzat nélkül:

Az üvegházat hagyományos téglalapzat nélkül is fel lehet állítani, de ebben az esetben meg kell vásárolni az opcionális tartozékok közül az acél alapzapot, amely a téglalapzat helyettesítésére és az üvegház szerkezetének megerősítésére szolgál. Az üvegházat sík területre kell felállítani, mégpedig olyan talajon, amely elbírja az üvegház lehorgonyozását is. Ha bármilyen kétsége merülne fel a tekintetben, hogy a talaj elbírja-e az üvegház lehorgonyozását, akkor inkább máshová állítsa fel az üvegházat, vagy pedig készítsen hozzá téglalapzapot. Az acél alapzapot megfelelően le kell horgonyozni a földre (az alapzapot csak akkor horgonyozza le a földre a mellékelt cövekekkel, ha teljes mértékben biztos abban, hogy a talaj elbírja az üvegházat - a Cseh Köztársaságban és a Szlovák Köztársaságban határozottan nem ajánljuk ezt a megoldást). A következőket javasoljuk például - az alapzatban előkészített rögzítő furatok (összesen 6 ilyen furat van, az üvegház típusának függvényében) alá helyezzen a földre beton horgonyokat, pl. ásson ki egy kb. 40 cm mély lyukat, helyezzen bele egy 40 cm hosszú, Ø 100 mm PVC szennyvízcsővet, majd temesse be a cső környékét földdel. Ezután öntsön az üres csőbe betont. A beton szilárdítását követően horgonyozza le a bele az üvegház alapzatát csavarok és tiplik segítségével (a csomagolás nem tartalmazza) a rögzítési helyeken (a cövekek számára kijelölt helyeken).

Soha ne állítsa fel az üvegházat homokos talajon – ilyen helyeken ugyanis problémát okozhat az üvegház lehorgonyozása.

Az üvegházat hozzá kell rögzíteni az acél alapzathoz (az összekötő csavarok nem részei a csomagolásnak – mivel modellenként eltérőek).

**Ne állítsa fel az üvegházat lehorgonyzás nélkül a puszta földre!!**

## Biztonsági előírások

Javasoljuk, hogy az összeszerelés során használjon személyi védőeszközöket (munkavédelmi ruházatot és lábbelit, erős munkavédelmi kesztyűt, szükség esetén védőszemüveget). Előfordulhat, hogy az alumínium profilcékeknek éles a széle. Az üvegház felállítását nappali fénynél vagy nagyon jó mesterséges megvilágításnál végezze.

Ne végezze az üvegház felállítását szélben, esőben vagy viharban. Figyelem – kerülje az elektromos áramot vezető alumínium lécek érintését. A műanyag csomagolóanyagok ártalmatlanítását a környezetvédelmi és biztonsági szempontoknak megfelelően végezze, és védje őket a gyermekek elől. Az üvegháznak sík felületen kell állnia. A felállítás során ne dőljön neki az üvegháznak és ne tologassa. Kerítse el a felállítási helyet a gyermekek és állatok elől, mivel a terület balesetveszélyes számukra. Javasoljuk, hogy az üvegházak és pavilonok felállítását két személy végezze. Ne végezze az üvegház felállítását fáradtan, alkohol vagy gyógyszerek hatása alatt, vagy ha rosszul érezte magát. Ha létrát használ, akkor győződjön meg arról, hogy betartja a gyártó biztonsági előírásait. Elektromos szerszámok használata esetén tartsa be a gyártó használati útmutatójában foglaltakat (a csavarok megszorításakor vegye figyelembe, hogy az alumínium csavarok és anyák rendkívül puhák). Javasoljuk, hogy az alumínium csavarokat kézileg szorítsa meg és az összeszerelés előtt kenje meg a csavarok menetét vazelinrel – máskülönben nem fogja tudni újra kilazítani őket, ha szükség lesz rá és a menetet is tönkre mehet (vagy elcsavarodik a csavarfej).

Ne tároljon az üvegházban forró tárgyakat, mint például a kis idővel azelőtt használt kerti vagy egyéb grillsütőt, forrasztólámpát, egyéb forró elektromos ill. gázkészülékeket, továbbá forró benzinmotoros fűnyírót. Mielőtt hozzákezdene a padlózat lehorgonyzásához, győződjön meg arról, hogy a földön és a tervezett építmény alatt a talajban nincsenek sem látható, sem rejtett kábelek vagy csővezetékek, stb. Ügyeljen az elektromos kábelekre, amelyek például a fűnyíróhoz, kerti szivattyúhoz és hasonló készülékekhez haladnak. Tartsa be a helyi előírásokat és a szerződéses (pl. a bérbe vett földterületekre vonatkozó) kötelezettségeket.

## Általános előírások

Az üvegház sok részből áll, ezért szánjon legalább fél napot a teljes összeszerelésre. Javasoljuk, hogy az üvegház felállítását két személy végezze.

Mielőtt hozzákezdene az üvegház összeállításához, győződjön meg arról, hogy a csomagolás tartalmazza az útmutatóban ismertetett összes alkatrészt. Az összeszerelés előtt ellenőrizze az egyes alkatrészeket, majd helyezze el őket úgy, hogy átláthatók és hozzáférhetőek legyenek. Fontos, hogy ne keverje össze az egyes alkatrészeket. Ha az üvegház valamelyik alkatrésze hiányzik, akkor semmi esetre se kezdjen hozzá az üvegház felállításához, hanem azonnal lépjen kapcsolatba a szállítóval (a jótállás nem vonatkozik arra, ha a hiányos üvegház az időjárás befolyások következtében károsodna). Az összes apró alkatrészt (csavarok, anyák, stb.) egy táliban tartsa, hogy ne tudjanak elveszni. Az üvegház helyétől egy napos, sík helyet válasszon, ahol nincsenek kiálló objektumok. **NAGYON FONTOS** – a polikarbonát lapokból készült üvegházra vonatkozóan - a fehér vagy színes, feliratos fóliával ellátott oldalnak (vagy akár fólia nélküli oldalnak, amelyen az UV-védelmet jelző matrica található) mindig kifelé kell néznie; a feliratok nélküli, átlátszó vagy kékes színű fóliával ellátott (vagy akár fólia és matrica nélküli) oldalnak az üvegház belseje felé kell néznie. A fóliát (matricát) közvetlenül az összeszerelés előtt távolítsa el.

**Figyelem – az üvegházakat (az ajtó és ablak) zárt állapotában max. 75 km/órás szélben teszteljük.** A nyitott ajtó vagy ablak jelentősen csökkenti az üvegház szélállóságát. Vegye figyelembe azt a tényt, hogy a tetőablak automata nyitóeszköze nyitója csupán a hőmérséklet-változásra reagál. Előfordulhat, hogy meleg, szeles időben az automatikus nyitóeszközzel ellátott ablak nem záródik be elég gyorsan, s emiatt károsodhat. **Éppen ezért szeles idő közeledtével időben (vagyis már előre) zárja be kézileg az automata nyitóeszközzel ellátott ablakokat is!!!**  
Szeles idő közeledte esetén időben (vagyis már előre) zárja be az üvegház ajtaját és az összes kézileg nyitható ablakot is!!!

**Javasoljuk, hogy a felállítást követően haladéktalanul foglalja bele az üvegházat is az ingatlanbiztosításába.**

**A jótállás nem vonatkozik a (cseh vagy szlovák biztosítótársaságok biztosítási esemény definíciói alapján) biztosítási eseményként értékelte események - mint pl. extrém jégeső, vihar (szállókések), árvíz, áradás, hó, stb. - következtében keletkezett károokra, ezért ilyen esetekben nincs helye reklamációnak.**

## Ápolás és karbantartás

Az üvegház tisztításához kizárólag enyhe mosószeres oldatot és egy puha rongyot használjon. A lemosás végeztével öblítse le az üvegházat tiszta vízzel. Ne használjon vegyi oldószereket vagy szeszes, ill. alkoholos tisztítószereket (pl. Iron vagy Okena). Vigyázzon, nehogy összekarcolja az üvegházat a piszkos ronggyal vagy piszkos szivaccsal. Az üvegház anyaga nem érintkezhet vegyi tisztítószerekkel és oldószerekkel, benzines (akár műszaki) vegyszerekkel, acetonnal, toluollal, klórral (pl. Savo), terpentinnel, festékkihígítóval (pl. S 6 xxx termécsalád), stb. A tisztítószerek és szerves oldószerek használata kivétel nélkül károsítja a polikarbonát üveget.

**FIGYELEM** – a polikarbonát üveget nem lehet bekenni semmilyen bevonattal vagy festékkel (még akkor sem, ha a festék szállítója azt állítja, hogy a termék kompatibilis a polikarbonáttal). A polikarbonát lapok befestése a garancia azonnali megszűnését vonja maga után, ráadásul igen valószínűsíthető, hogy a befestés következtében a lapok, s ennek folytán az egész üvegház is nagyon hamar tönkre fognak menni.

- **A TETŐRŐL RENDSZERESEN TÁVOLÍTSA EL A FALEVELEKET ÉS A SZENNYEZŐDÉSEKET**
- **FOLYAMATOSAN ELLENŐRIZZE, HOGY A FÖLDHÖZ VALÓ LEHORGONYZÁS KELLŐKÉPPEN TART-E**
- **HA A METEOROLÓGIAI ELŐREJELZÉS SZERINT SELES NAPOK VÁRHATÓAK, AKKOR AZ ÜVEGHÁZ AJTAJÁNAK ÉS SZELLŐZŐABLAKAINAK FELTÉTLENÜL ZÁRVA KELL LENNIÜK**

- SZÉL KÖZELEDTÉVEL (PÉLDÁUL VIHAR ELŐTT VAGY AZ IDŐJÁRÁS-ELŐREJELZÉS ALAPJÁN) AZONNAL ZÁRJA BE KÉZILEG AZ AUTOMATA NYITÓSZERKEZETTEL (FELÁRAS TARTOZÉK) FELSZERELT SZELLŐZŐABLAKOKAT IS
- TÉLEN RENDSZERESEN TISZTÍTSA MEG AZ ÜVEGHÁZAT A HÓTÓL, VAGY PEDIG GONDOSKODJON A TETŐ KIEGÉSZÍTŐ ALÁTÁMASZTÁSÁRÓL, HOGY AZ ELBÍRJA A HÓ SÚLYÁT – KÜLÖNÖSEN IS ERŐSEBB HAVAZÁSOKKOR
- TÉLIRE SZERELJE LE AZ ÜVEGHÁZBÓL AZ AUTOMATA ABLAKNYITÓT (FELÁRAS TARTOZÉK), ÉS TÁROLJA 0°C FELETTI HŐMÉRSÉKLETEN (A FAGY KÁROSÍTHATJA A NYITÓSZERKEZETET)



## BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

1. AZ ÜVEGHÁZ ÖSSZESZERELÉSE ELŐTT GONDOSAN OLVASSA EL AZ ALÁBBI UTASÍTÁSOKAT.
2. Az éles peremek és sarkok balesetveszélyesek. Éppen ezért az alumínium profilok, üveg, ill. polikarbonát táblák mozgatásakor mindig viseljen védőszemüveget, kesztyűt, munkavédelmi cipőt és sisakot. A törött üveg biztonsági kockázatot jelent – éppen ezért mindig haladéktalanul távolítsa el.
3. A megvásárolt termék kizárólag növénytermesztési célokra készült, ezért csakis ilyen célokra használja. Egyéb célú felhasználás esetén a tulajdonos visel minden felelősséget.
4. Javasoljuk, hogy a termék összeszerelését két ember végezze. Ha az üvegház összeállítása, az üveg vagy polikarbonát táblák behelyezése közben nehézségekbe ütközne, akkor lépjen kapcsolatba a helyi szállítóval – semmi esetre sem szabad erőszakot alkalmazni!
5. Az üvegház talapzatának precízen derékszögűnek kell lennie, és sík területen kell elhelyezni. Ellenkező esetben nem lehet pontosan beigazítani a tolóajtókat.

# Biztonsági intézkedések

- 1. KÉRJÜK, A FELÉPÍTÉS MEGKEZDÉSE ELŐTT OLVASSA VÉGIG A SZERELÉSI ÚTMUTATÓT!**
- Üveggel, polikarbonát lapokkal és a melegház alkatrészeivel végzett munkához mindig védőszemüveget, kesztyűt, biztonsági cipőt és fejdőöt kell viselni, mivel az éles széles sérüléseket okozhatnak. Az összetört üveg biztonsági kockázatot jelent. Kellő óvatossággal távolítsa el.
- Az Ön által vásárolt terméket növények termesztésére tervezték, és kizárólag arra használható. Ettől eltérő használat esetén semmilyen felelősséget nem vállalunk.
- A termék szereléséhez két személy szükséges.
- Amennyiben a ház összeszerelésével, vagy az üveg behelyezésével kapcsolatban nehézségei adódtak, kérjük, lépjen kapcsolatba az értékesítővel – **Ne alkalmazzon erőszakot!**
- A melegházat le kell horgonyozni.

## Felépítési leírás

### TELEPÍTÉSI HELY VÁLASZTÁS

A telepítéshez napos, de szélvédett helyet válasszon.

### FONTOS

Mielőtt elkezdené összeszerelni a melegházat, ellenőrizze, hogy a listán szereplő alkatrészek mindegyike megvan-e.

Vegye ki az egyes csomagokat a csomagolásból a könnyebb azonosíthatóság érdekében.

Fontos, hogy a kinyitott csomagok tartalma ne keveredjen.

„Egyszerű csavar” = Csavar és anya az alkatrészek későbbi rögzítéséhez, elsőre látható funkció nélkül.

Ha valami hiányzik, kérjük, vegye fel a kapcsolatot beszállítójával.

**Az anyákat (1002) max. 3Nm-rel húzza meg.**

### SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK

Csavarhúzó (hornyos és keresztornyos PH2), 1 csavarkulcs 10 mm, csillag-villáskulcs, kés, colstok, vízmérték, akkus csavarozó beállítható forgatónyomatékkal.

### KARBANTARTÁS

A melegházat időről időre alaposan le kell mosni semleges mosóújjal. Az üveget olyan tisztítószerrel tisztítsa, amely sem a műanyag alkatrészeket, sem az alumínium keretet, és sem az üvegrögzítő csavart nem támadja meg.

Az ajtó futósinjeit rendszeresen tisztítsa.

### 0. ALAPZAT

**Fontos!** Az alapzatnak teljes mértékben derékszögűnek és síknak kell lennie. Minden melegház-modellhez kapható tartozékként egy horganyzott acél alapzat.

**(Figyelem!** Csak akkor, ha a meleg házát nagyon kevés védelmet biztosító, széles helyen kell felállítani: Fúrja át az alapprofilokat és az acél alapzatot, és csavarozza össze

azokat csavarok és anyák segítségével)

Ha mégis inkább saját maga készítené alapzatot kőből vagy betonból, kérjük, a 0. bekezdésben megadott méreteket vegye figyelembe. Legalább 18 mm vastagságú és legfeljebb 32 mm szélességű előkezel, időjárás ellen védett faléceket kell a kő-beton alapzat és az alumínium keret közé helyezni, a rajznak megfelelően átfúrva, és 50 mm hosszú csavarokkal (nincs mellékelve) az alapzatba csavarozva.

Az alapzatot fagymentesre kell készíteni.

**A rajzok mindegyike a ház belsejéből nézve készült, kivéve azokat az ábrákat, amelyek dupla keretben vannak. Ezek a külső nézetet jelenítik meg.**

### 1. OLDALRÉSZEK

Minden alkatrészt helyezzen a talajra, és lazán csavarozzon össze.

Ehhez a külső függőleges üvegezőlécekre (2055) 2-2 üres csavart (2055), a fennmaradó üvegezőlécekre pedig 1-1 üres csavart helyezni, amelyre később a derékszögű ereszcatornákat (2056) ill. az átlós támasztórudakat (2033) rögzítik (1.2/1.5). A saroklemezeket (1092) az (1.1)-en látható módon, lazán kell felcsavarozni.

A 4. lépésben a külső csavarokat ismét ki kell oldani, hogy a tetőcsúcs végét ill. oldalát össze tudja csavarozni az oldalrészekkel.

### 2. OROMVÉG AJTÓ NÉLKÜL

Ezeket az alkatrészeket is helyezze a talajra, és lazán csavarozza össze őket.

Mindegyik függőleges üvegezőléce (2041 és 2042) szintén helyezzen ezúttal két üres csavart, hogy később (a 2.2-ben és 2.6-ban) össze tudja csavarozni. A léce (2101) egy üres csavart helyezzen el.

### 3. OROMDAL AJTÓVAL

Az alkatrészeket ismét helyezze el a talajon, és lazán csavarozza össze őket.

Az ajtó futósinjét (1347) a vízszintesen az ajtó

felett fekvő sínre (2048) kell helyezni. Ezeket kívülről mindig három csavarral és két anyával lazán csavarozza össze. Csavarozza össze a csavart (5001) és (5002) a (3.10.) és (3.11.) ábrán láthatóknak megfelelően az ajtó felett futó sínnel.

A függőleges profilokba (2041) és (2042) mindig 2 üres csavart helyezzen be (3.3).

### 4A. AZ EGYES ELEMELK ÖSSZESZERELÉSE

Csavarozza össze az oldalrészeket az oromoldalakkal (4.1/4.2). Saroklemezek (1092) beépítése a tető oldalán az ereszcatorna (4.3) felett.

Szerelje fel a tetőgerincet (4.4/4.5), és helyezze el a saroklemezeket (1092) az oromnál.

Az ajtó futótámaszait (2043) a futósínnel (1347) alátétek (6060)(4.1) segítségével, az oromdallal pedig csavarok (4201) és távtartó (1310) (4.3) (4.6) segítségével csavarozza össze.

### 4B. AZ EGYES ELEMELK ÖSSZESZERELÉSE

Ezután a tető gyámfait (2055) a tetőgerinccel és az ereszcatornával csavarozza össze (4.7/4.8).

Vegye figyelembe, hogy az Ön által vásárolt ház méretétől függően kell üres csavarokat a tető középső profiljaiba helyezni. A bekarikázott számokról láthatja, hogy mennyit.

A merevítést (2057) a (4.9.) ábrán látható szerint helyezze fel.

Az idáig összecsavart melegházat helyezze az alapzatra, és lazán csavarozza össze azzal.

**A csavarokat szorosra, de nem túl szorosra kell húzni. (max. 3Nm)**

Ezután ellenőrizze, hogy a ház teljesen derékszögű-e. Ha nem, a megfelelő mértékben igazítsa rajta. Ezt követően a csavarokat húzza szorosra.

**A csavarokat szorosra, de nem túl szorosra**

kell húzni.

A védősapkákat (1017/1018) dugaszolja a profilvégekre (4.10), és az átlós tetőmerevítéseket (2033) szerelje fel (4.11) (4.12) (4.13).

## 5L és 5R. DUPLAAJTÓ

**Figyelem: Soha ne helyezzen összeszerelt ajtót az ajtócsúsztatóra (1014), mert megrongálódhat!**

Az ajtócsúsztatót (1014) a végeknél az ajtóprofilba (1360) nyomja be (5.1).

Az ajtó elemeit az 5. ábrán látottak szerint csavarozza össze.

Csavarozza össze az ajtóprofil (1362) a felső ajtóprofilal (1359) (5.3), és húzza be az ajtótoimítéseket (2021) az ajtó külső, függőleges támasztórúdjába (2058)(5.5). Vezesse be a csavarokat (1500) az alsó csavarcsatornába, amely a kefék tömitéseket (2021) tartja, és csavarozza be ezen a ponton anyák segítségével (1515) (5.6).

Vágja az ajtótoimítéseket (2021) megfelelő hosszúságúra. Ügyeljen arra, hogy a belül fekvő oldalprofilhoz a (2098) alkatrészt a bal oldalra szerelje fel (5L), a (2099) alkatrészt pedig a jobb oldalra szerelje fel.

Az ajtógörögöket az (5.4) ábrán látottaknak megfelelően csavarok (1304), alátétek (1009) és anyák (1007) segítségével csavarozza össze az ajtó felső részével (1362).

A csavart (2001) a kettő közötti csatlakozásnál (1347) rögzítése az ábra szerint.

Oldja ki az ajtótoimásokat (2043).

Az ajtógörögök ezután oldalról betolthatók az ajtó vezetőprofiljába (1347) (5.7). Kérjük, ügyeljen arra, hogy az ajtócsúsztatók a talajprofil függőleges gerincén fussanak (5.8).

Az ajtót úgy állítsa be, hogy súrlódás nélkül mozogjon.

## 6. TETŐABLAK

A tetőablakot az ábrának megfelelően csavarozza össze. Az oldalkeretet (1065) csavarozza össze a tetőablak felső részével (1064). 4 mm-nél vékonyabb üvegezés esetén a (6.1), 4 mm-es vagy vastagabb üvegezés esetén a (6.2) szerint járjon el.

Az üveget tolja be az oldalkeretekbe (6.3), de előtte a csavarokat helyezze be az oldalkeret furataiba.

Ezután az alsó ablakprofil (1066) csavarozza össze az oldalkerettel.

Figyelem: az ablaknak derékszögűnek kell lennie.

A tetőablakot a tetőgerincbe a gerinc végétől vezesse be, és az ablakot helyezze a tervezett állásba (6.4/6.5/6.6).

A tetőablak ajtját (1063) a (6.7) szerint a meglévő üres csavarokkal csavarozza szorosra. A tetőablak-felállítót (1067) csavarozza össze az alsó ablakprofilal (1066).

Ehhez használja a csavarokat(1066) (6.8).

A meglévő gumisapkát (1019) húzza a tetőablak-felállító alsó vége fölé (6.6). Mindkét bekattanó csapot (2016) a tetőablak alján (1063) a csavarokkal (1066) húzza szorosra (6.8).

## 7. VERGLASUNG CSISZOLT- / KATEDRÁLÜVEG

**Kérjük, tartsa be a fent említett biztonsági intézkedéseket.**

Nyomja az üvegtömítést (1020) az alu profilokra (7.3), és vágja azokat megfelelő hosszúságúra.

Kezdje a tető üvegezését az eresznél, és használjon ehhez üvegrögzítő kapcsokat (1011) (7.2).

A következő táblát a közvetlenül alatta fekvő tábla fölé kell helyezni üvegtartó kapcsokkal (1012) a táblák között (7.1).

Kérjük, az oldalak üvegezését alulról kezdje.

Ha a melegházat üregkamrás lemezekkel üvegezi, kérjük, kövesse az üvegezési tervet, melyet az üregkamrás lemezekhez mellékeltek.

## AZ UTOLSÓ MOZDULATOK

Ha gondolja, semlegesen térhálósodó szilikonnal szigetelheti a melegházakat a meglévő fugáknál. A szilikon nem képezi a szállítási terjedelem részét.

A mellékelt figyelmeztető címkéket belülről ragassza fel.

Beszállítója melegház-tartozékok gazdag választékával áll az Ön rendelkezésére.

Beszéljen vele.

## BIZTONSÁGI UTASÍTÁS

Erős szél esetén az összes nyílást, valamint az ajtót zárva kell tartani.

A havat a melegházak tetejéről idejében kell letakarítani ahhoz, hogy veszélyes hőterhelés ne léphessen fel.

## MEGJEGYZÉSEK

A melegház teljeskörű védelme érdekében javasoljuk, hogy először foglaltassa bele **házának biztosításába**. Vegye figyelembe az esetleges helyi építési előírásokat.

A mellékelt típuscímkéket a melegház sikeres összeszerelését követően a kerékházra (1362) ragassza fel.




A típusmegjelölést az esetlegesen szükséges cserealkatrészek megrendelésénél kell megadni.

Kérjük, őrizze meg a szerelési útmutatót!

Minden megadott méret közelítő érték.

A változtatások jogát fenntartjuk.

0

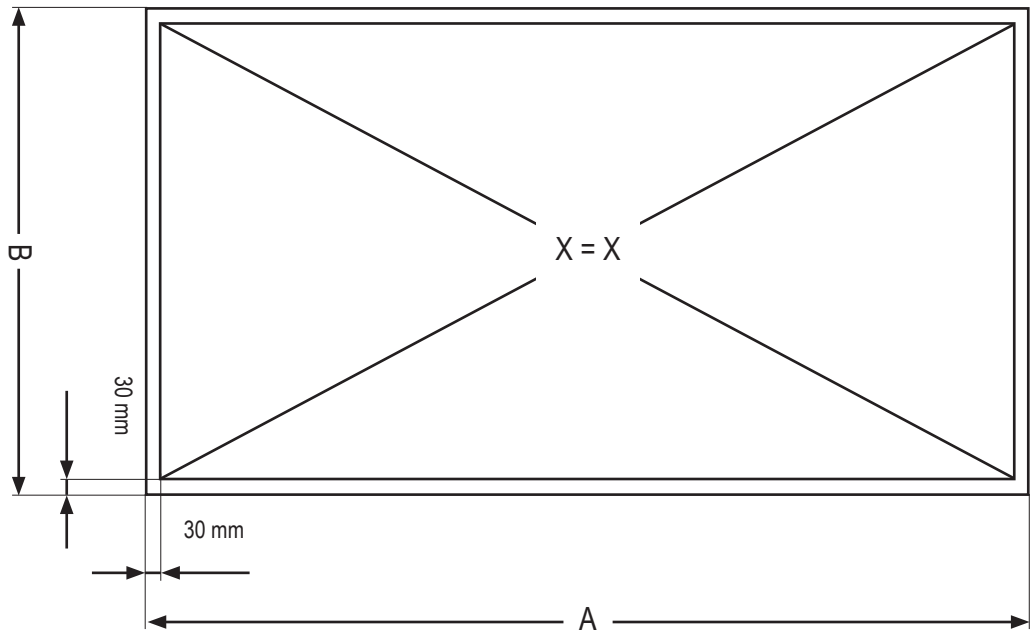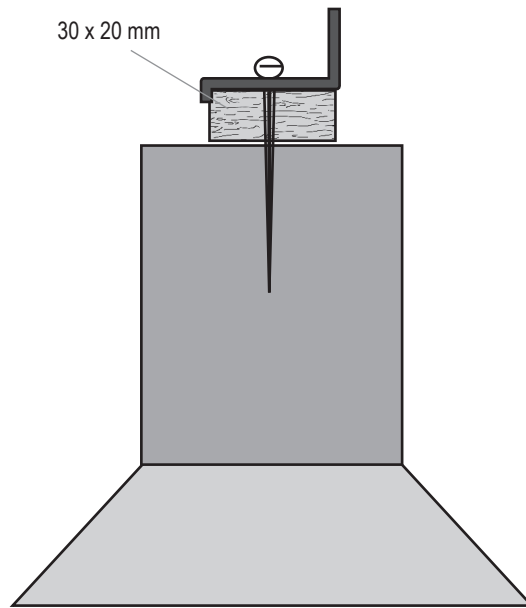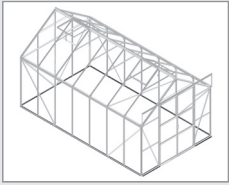


	6700	8300	9900	11500
A	2544 mm	3166 mm	3788 mm	4410 mm
B	2544 mm	2544 mm	2544 mm	2544 mm


OLYMP




# 1A

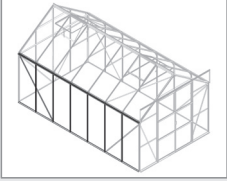







**6700**  
**2x**

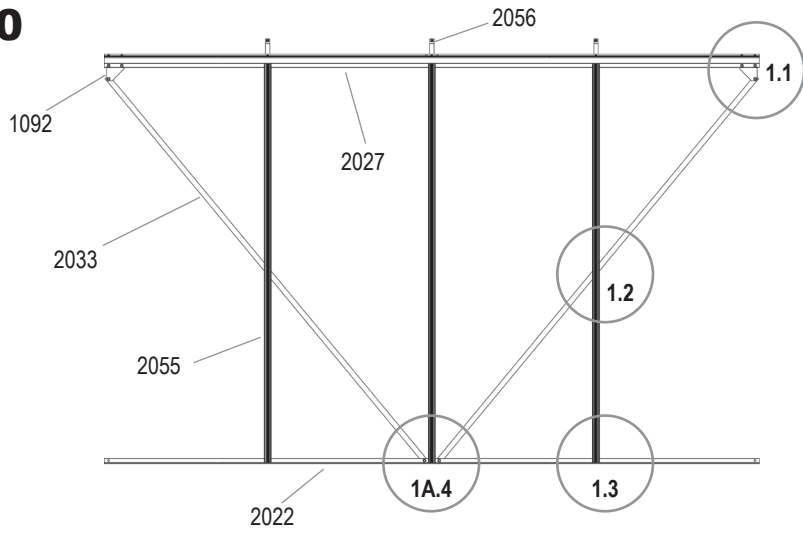


**8300**  
**2x**

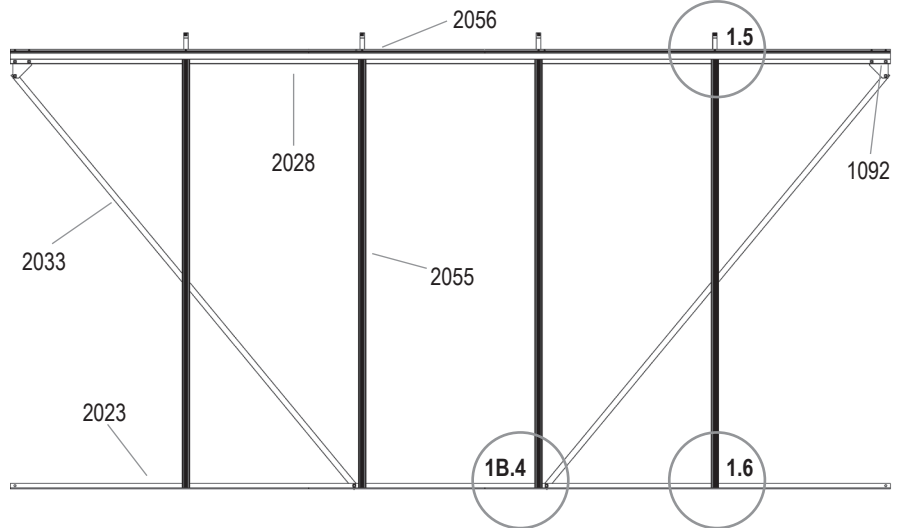


6700	8300
1001	
20x 2	24x 2
1002	
20x 2	24x 2
1092	
2x 2	2x 2
2022	2023
1x 2	1x 2
2027	2028
1x 2	1x 2
2033	
2x 2	2x 2
2055	
3x 2	4x 2
2056	
3x 2	4x 2
2092	
-	2x 2
2093	
1x 2	-
OLYMP	

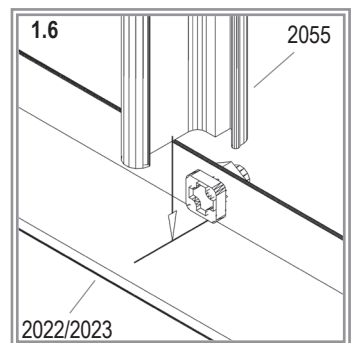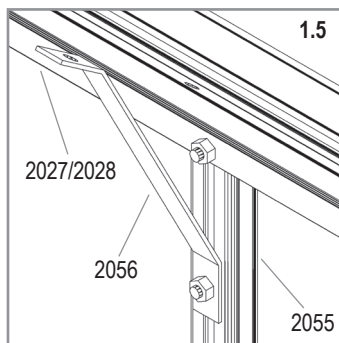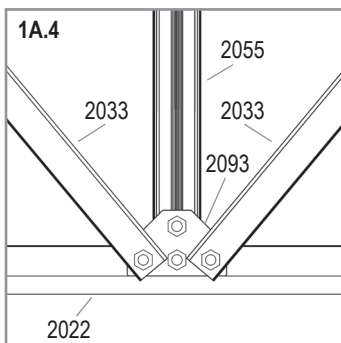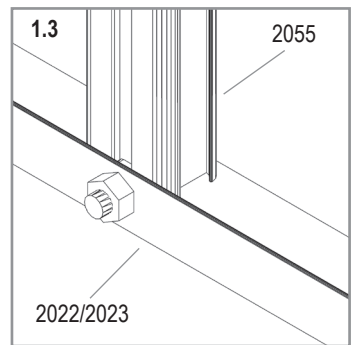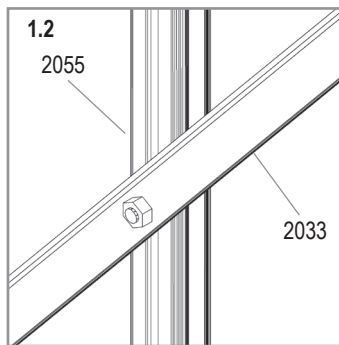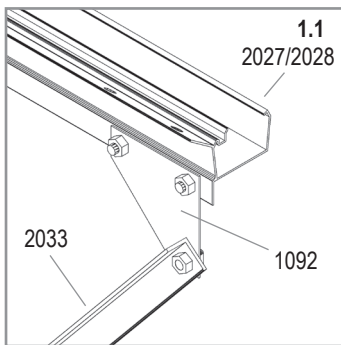


# 1B

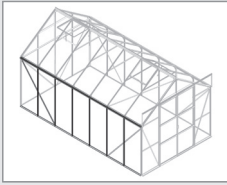







## 9900 2x

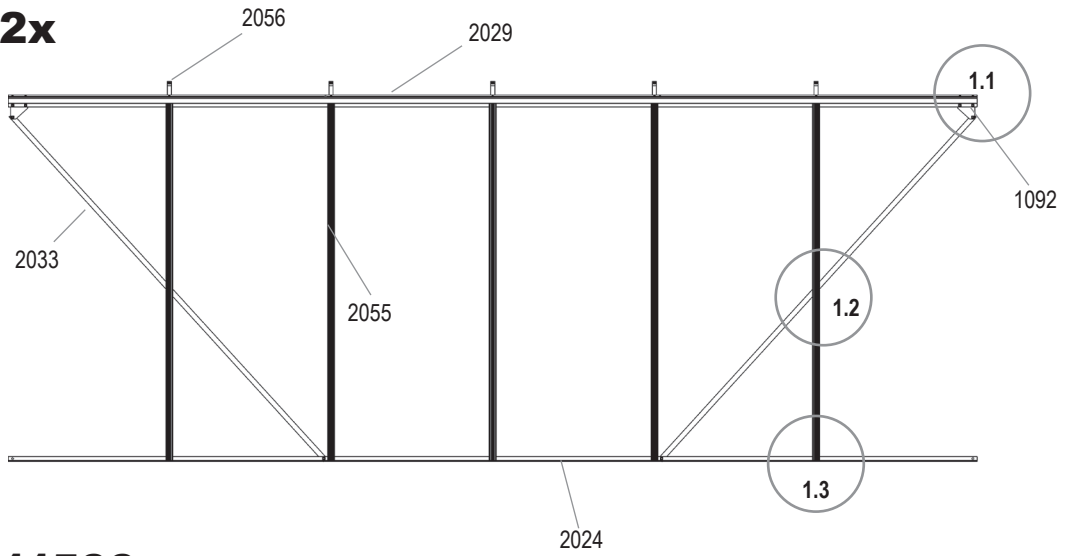

## 11500 2x

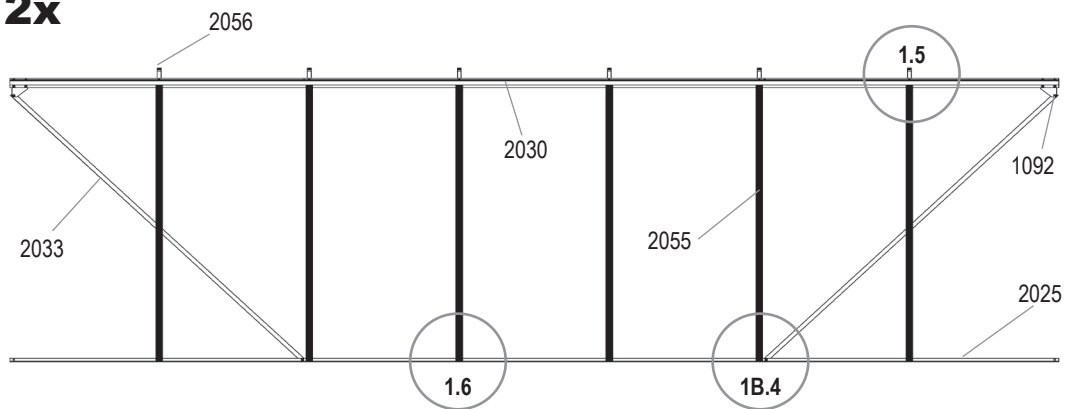


9900	11500
1001	
27x 2	30x 2
1002	
27x 2	30x 2
1092	
2x 2	2x 2
2024	2025
1x 2	1x 2
2029	2030
1x 2	1x 2
2033	
2x 2	2x 2
2055	
5x 2	6x 2
2056	
5x 2	6x 2
2092	
2x 2	2x 2





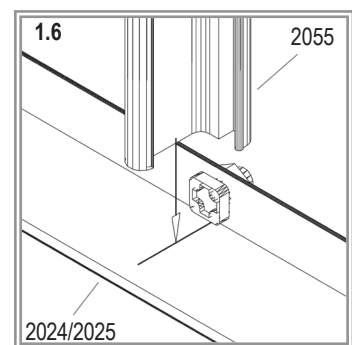
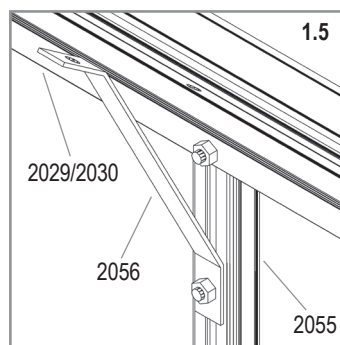
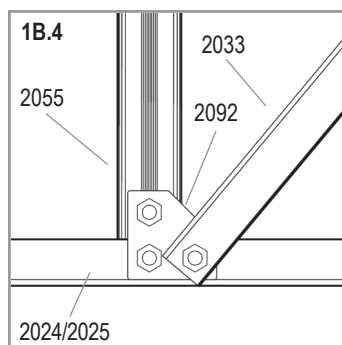
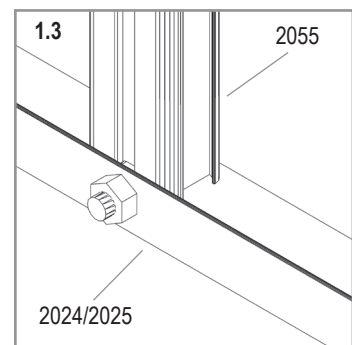
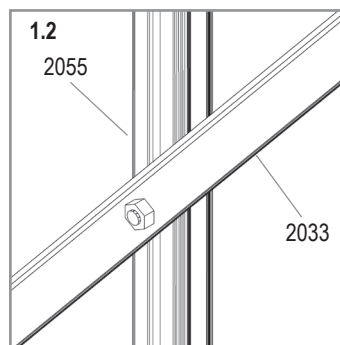
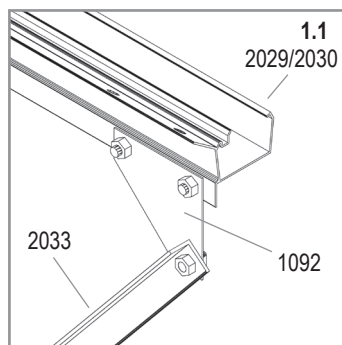


OLYMP

# 2

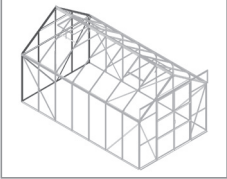


- 1001 32x
- 1002 32x
- 1043 2x
- 2022 1x
- 2033 2x
- 2035 1x
- 2036 2x
- 2039 1x
- 2040 1x
- 2041 1x
- 2042 1x
- 2054 1x
- 2091 1x
- 2093 1x
- 2100 1x
- 2101 1x




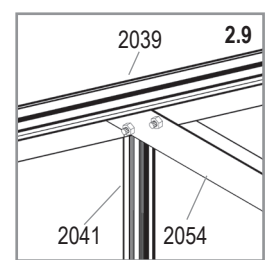
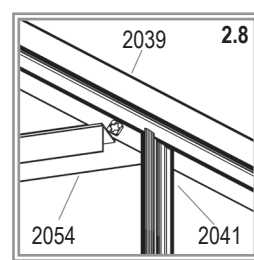
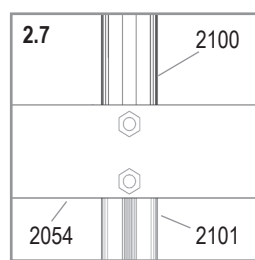
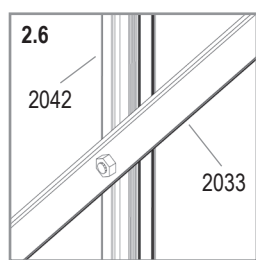
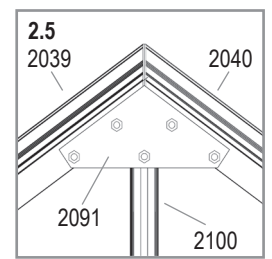
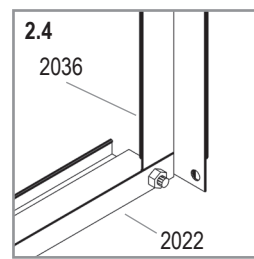
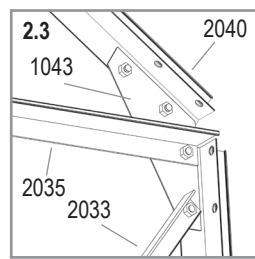
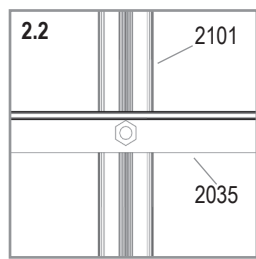
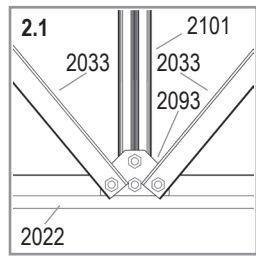
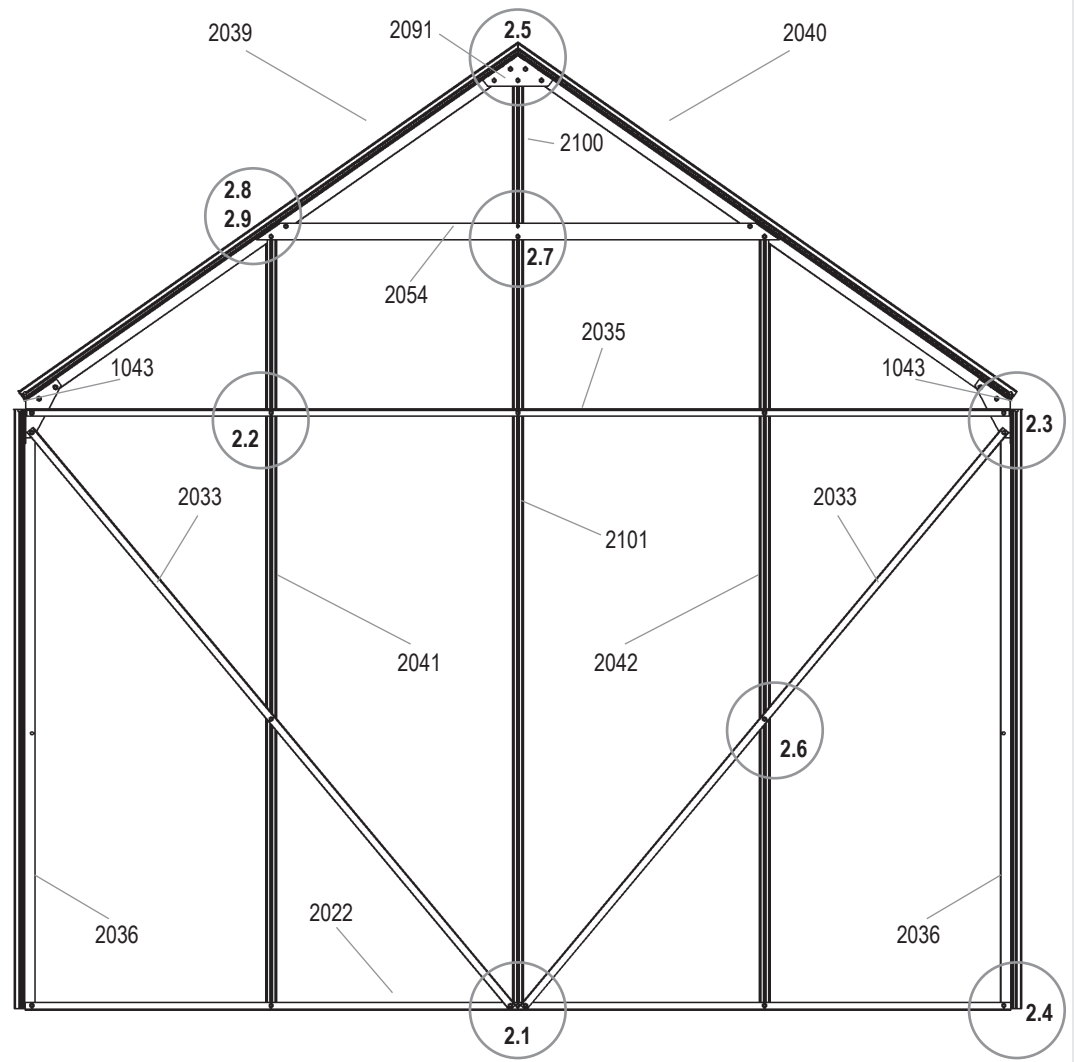


OLYMP

# 3

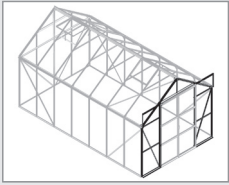


- 1001 41x
- 1002 41x
- 1043 2x
- 1347 2x
- 2036 2x
- 2039 1x
- 2040 1x
- 2041 1x
- 2042 1x
- 2046 1x
- 2048 1x
- 2075 1x
- 2076 1x
- 2089 1x
- 2090 1x
- 2091 1x
- 2092 2x
- 2094 1x
- 2096 2x
- 2100 1x
- 5001 1x
- 5002 1x

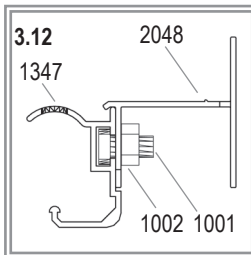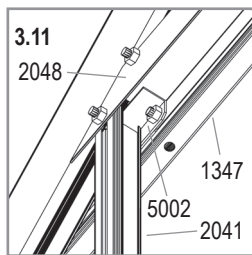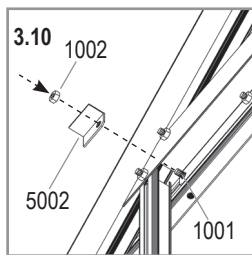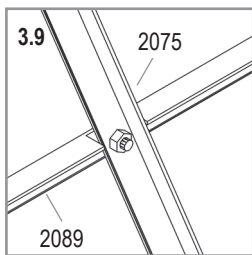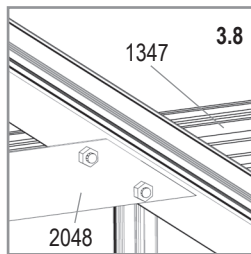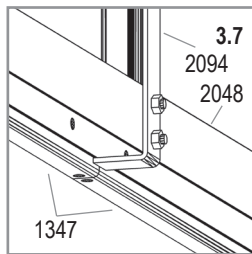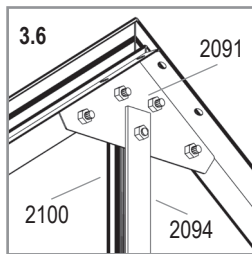
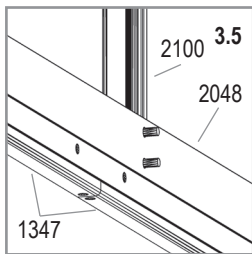
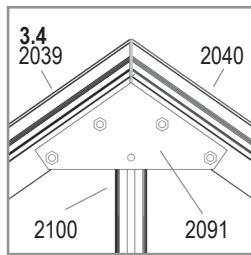
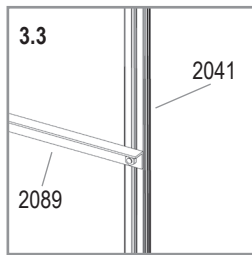
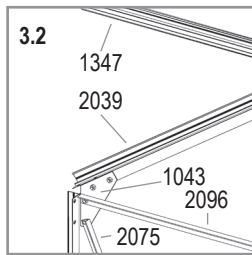
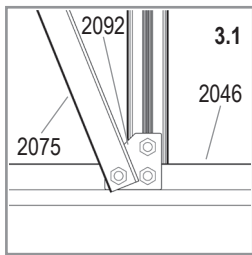
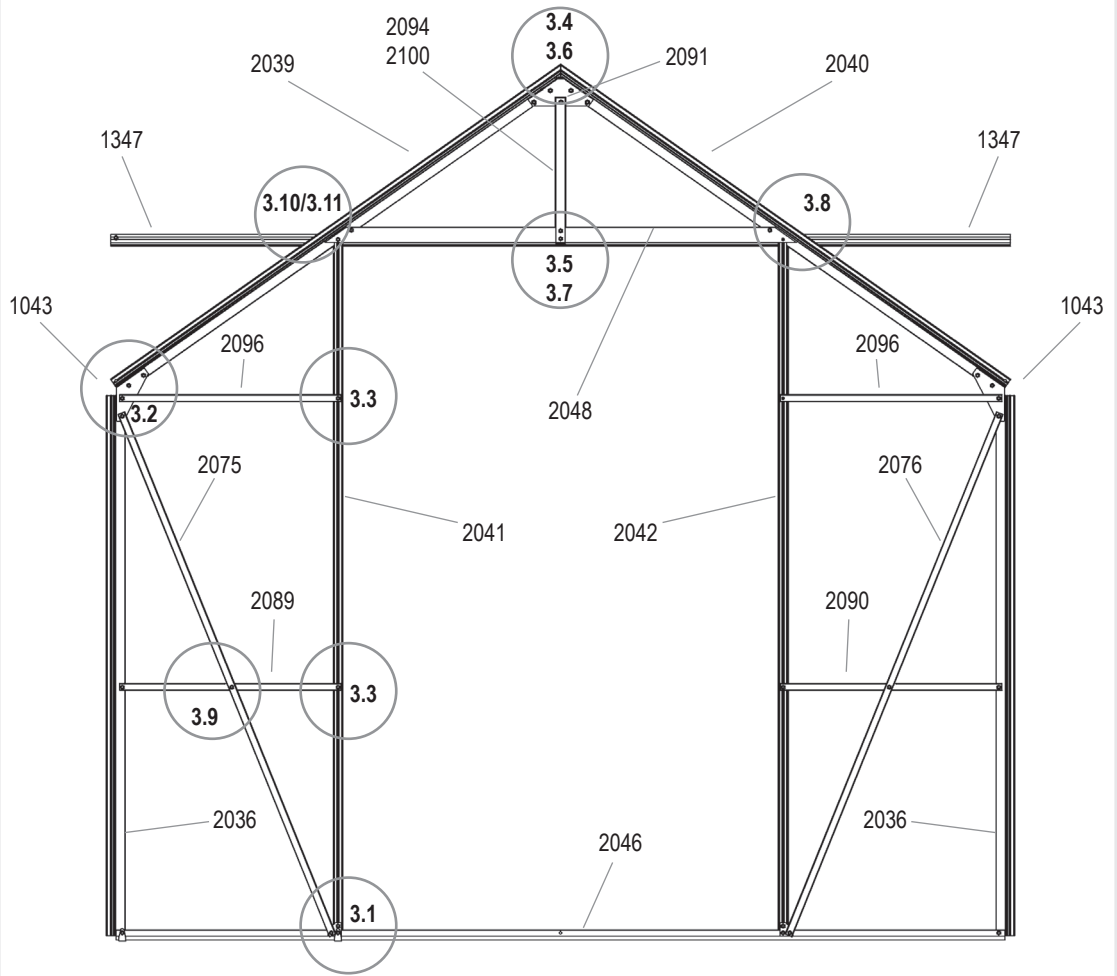


OLYMP

# 4A

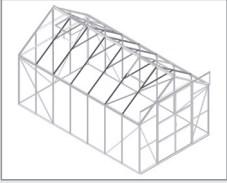





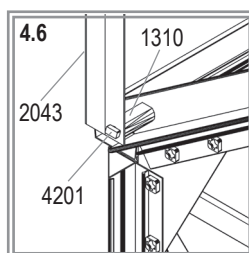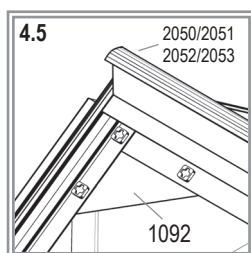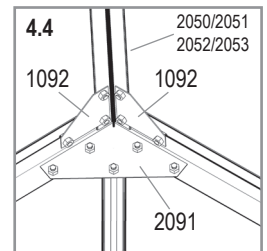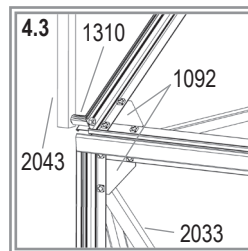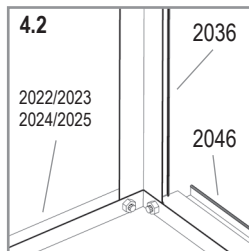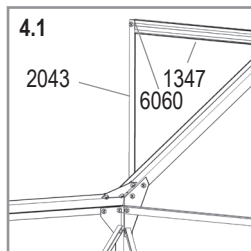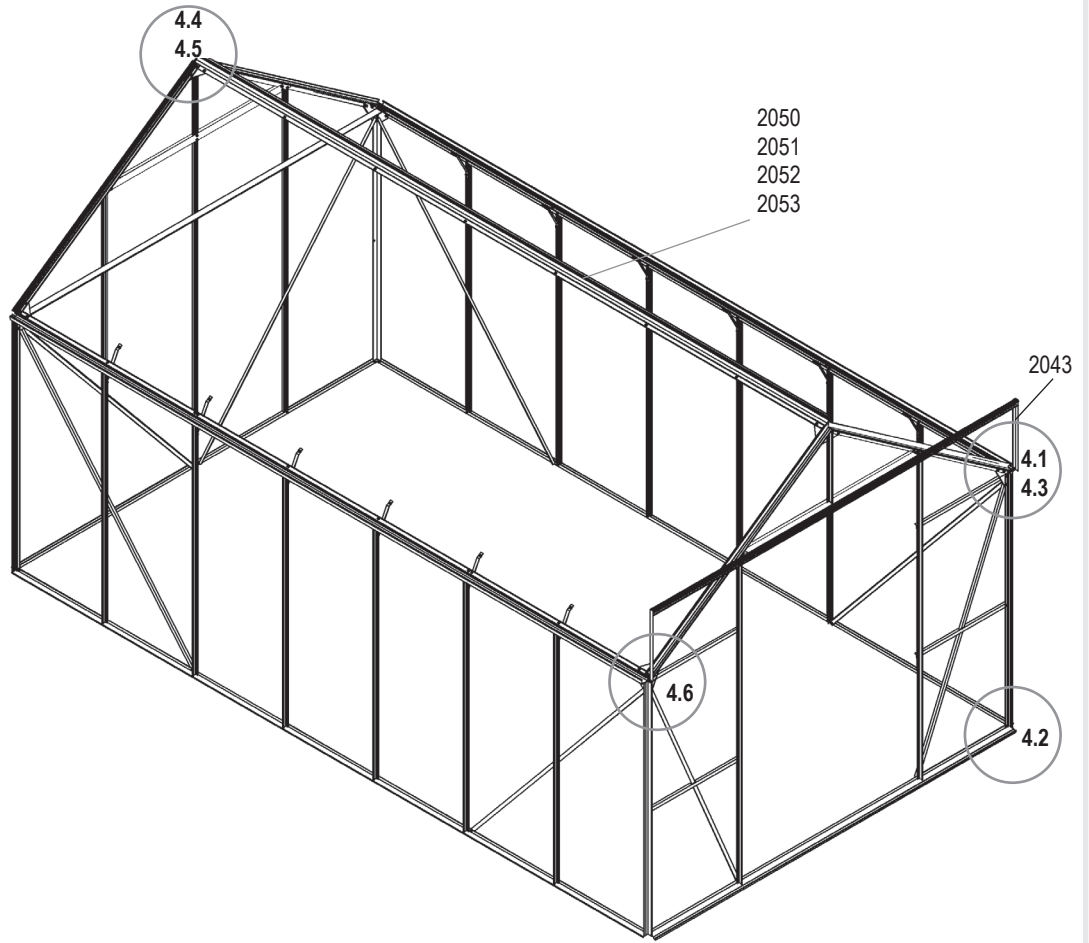



6700	8300	9900	11500
1001			
30x	30x	30x	30x
1002			
32x	32x	32x	32x
1092			
8x	8x	8x	8x
1310			
2x	2x	2x	2x
2043			
2x	2x	2x	2x
2050	2051	2052	2053
1x	1x	1x	1x
4201			
2x	2x	2x	2x
6060			
2x	2x	2x	2x








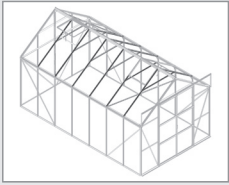


OLYMP
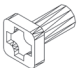
# 4B

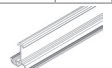


6700	8300	9900	11500
			
1001			
42x	56x	66x	76x
			
1002			
42x	56x	66x	76x
			
1017			
4x	4x	4x	4x
			
1018			
8x	8x	8x	8x
			
2033			
4x	4x	4x	4x
			
2055			
6x	8x	10x	12x
			
2057			
3x	4x	5x	6x

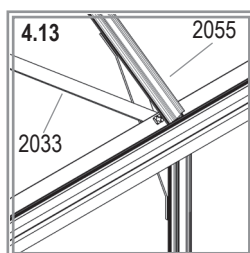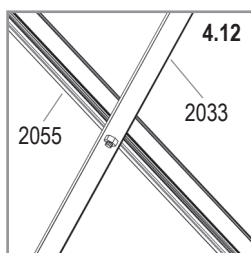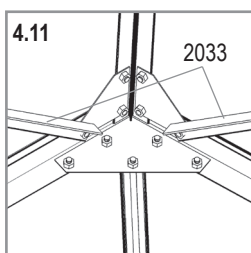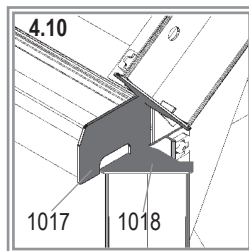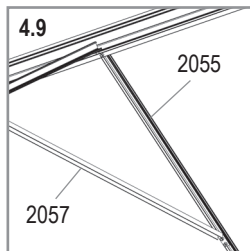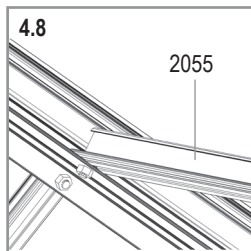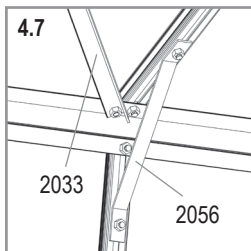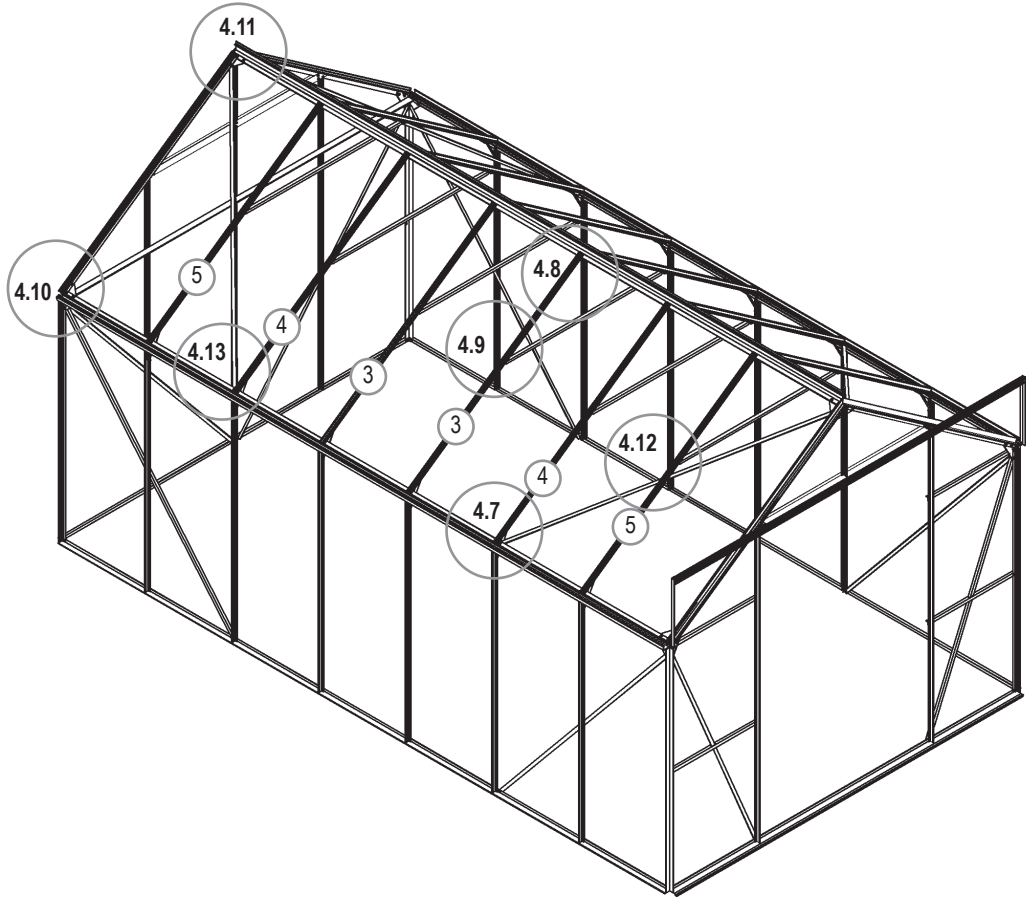


OLYMP

# 5L

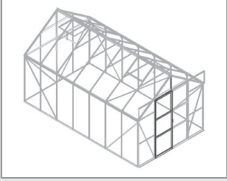


- 1001 2x
- 1002 2x
- 1003 16x
- 1007 2x
- 1009 2x
- 1014 2x
- 1015 2x
- 1304 2x
- 1359 1x
- 1360 1x
- 1361 2x
- 1362 1x
- 1500 1x
- 1515 1x
- 2005 1x
- 2006 2x
- 2021 1x
- 2058 1x
- 2098 1x

OLYMP

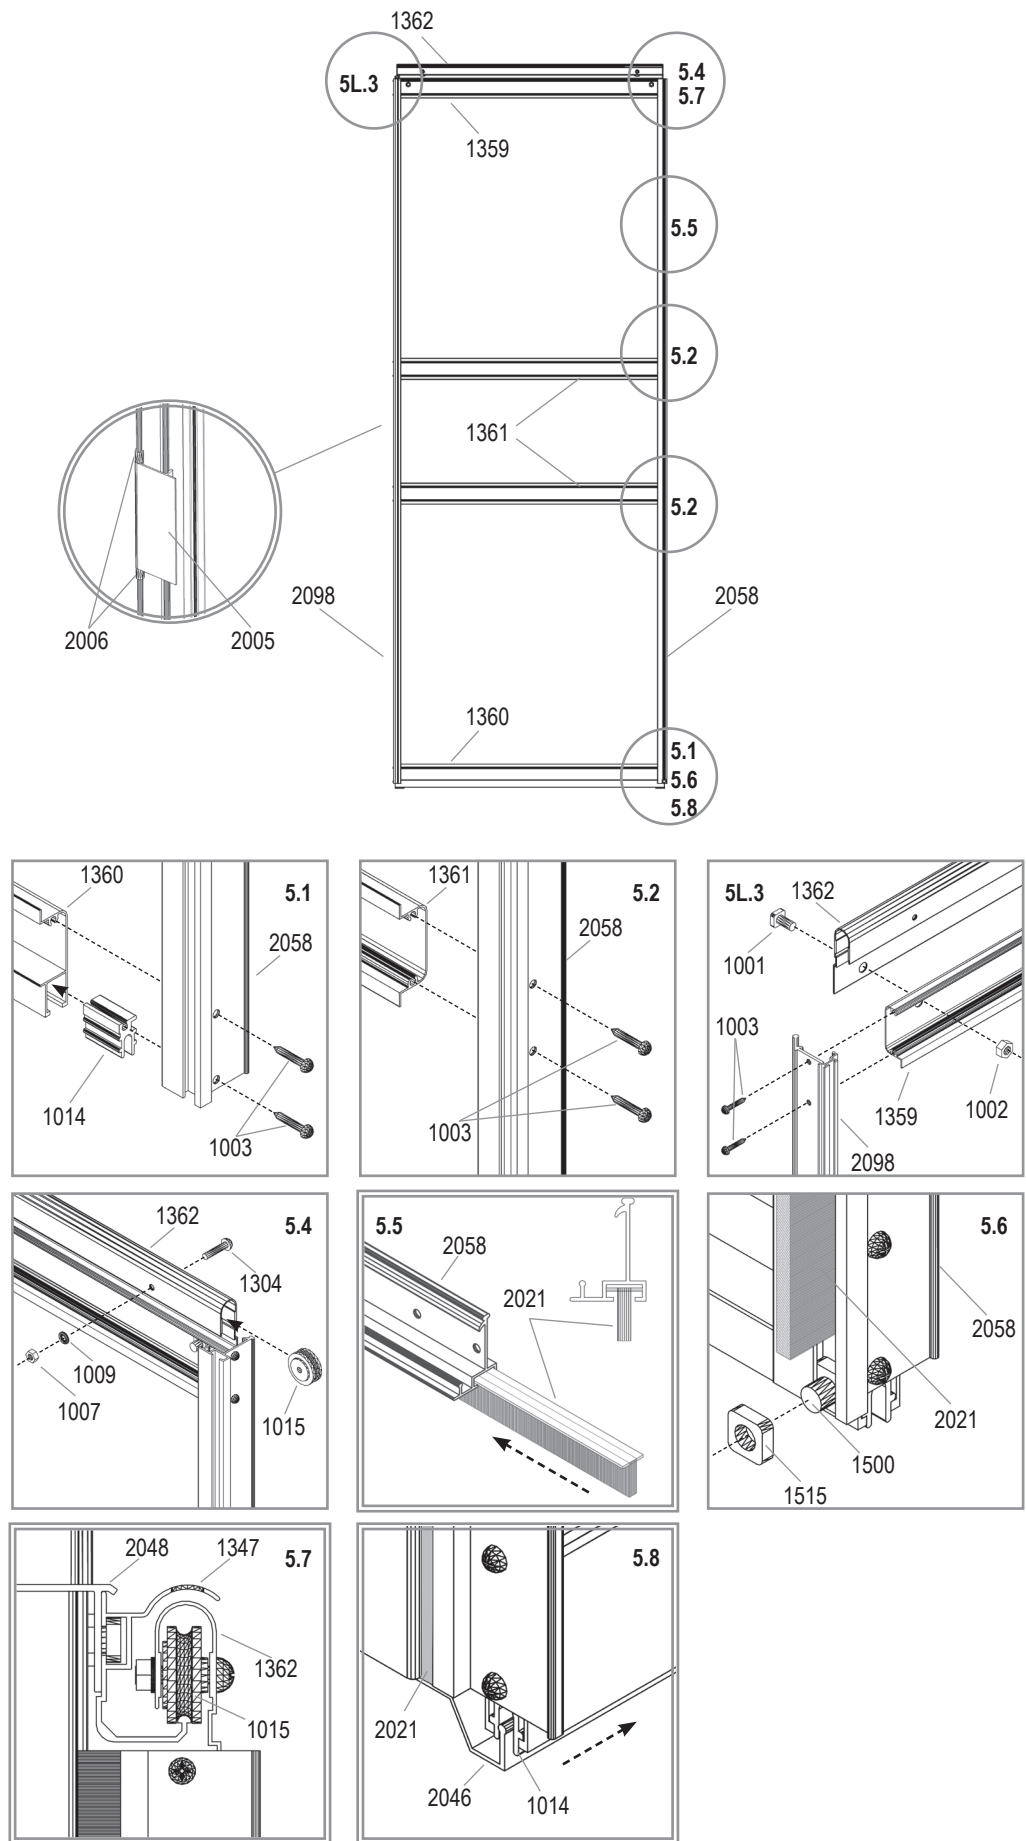

# 5R

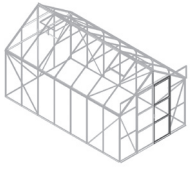


1001  
2x



1002  
3x



1003  
16x



1007  
2x



1009  
2x




1014  
2x



1015  
2x



1304  
2x



1359  
1x



1360  
1x



1361  
2x



1362  
1x



1500  
1x




1515  
1x



2001  
1x













2021  
1x



2058  
1x




2099  
1x

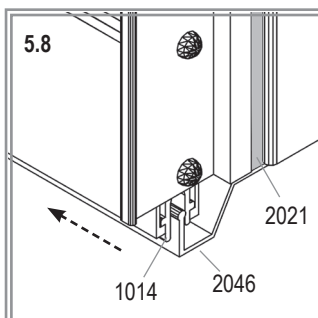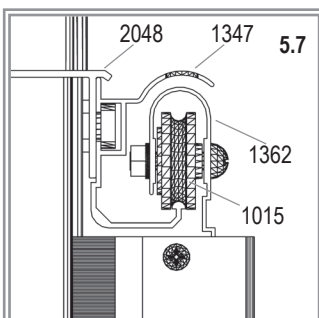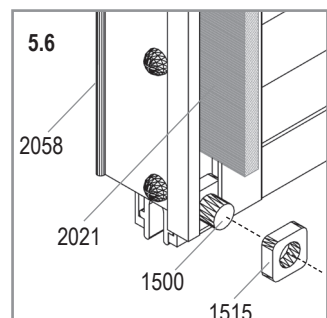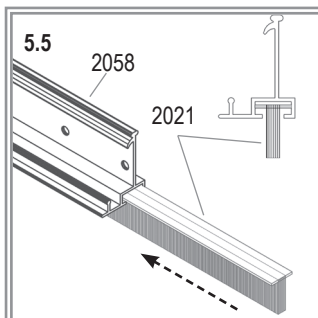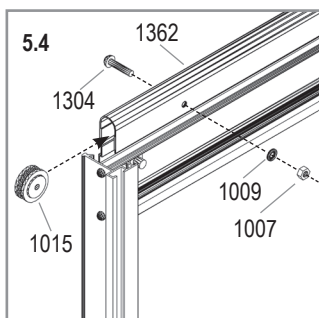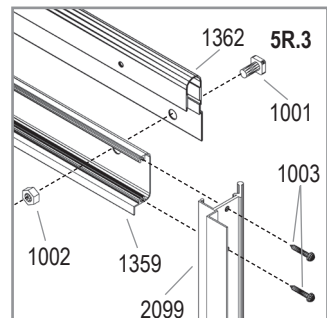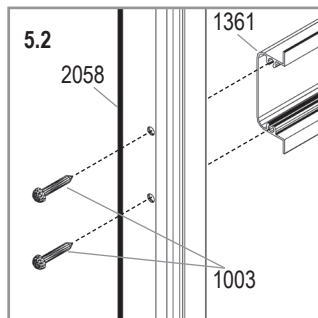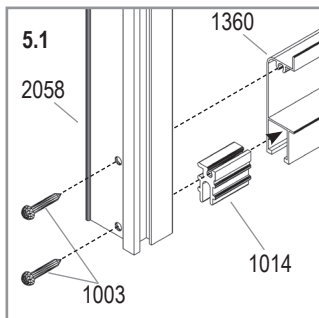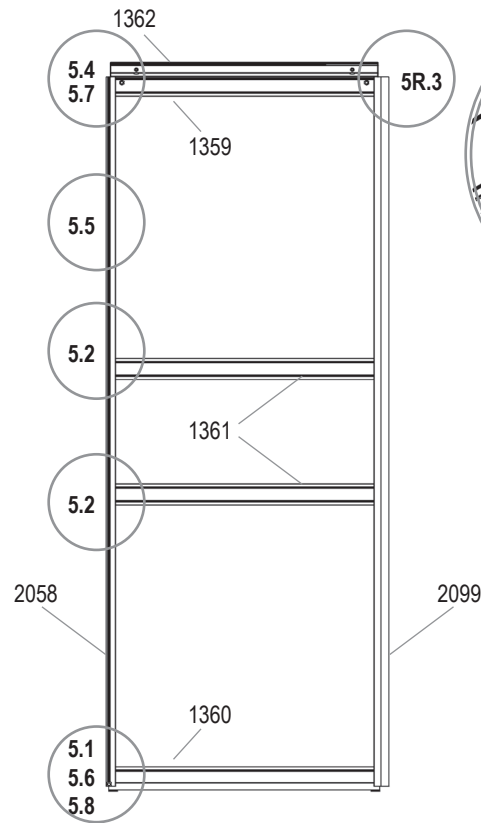


OLYMP




# 6

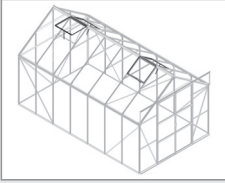

6700	8300	9900	11500
2x	4x	4x	4x
1001			
4x 2	4x 4	4x 4	4x 4
1002			
4x 2	4x 4	4x 4	4x 4
1006			
6x 2	6x 4	6x 4	6x 4
1019			
1x 2	1x 4	1x 4	1x 4
1063			
1x 2	1x 4	1x 4	1x 4
1064			
1x 2	1x 4	1x 4	1x 4
1065			
2x 2	2x 4	2x 4	2x 4
1066			
1x 2	1x 4	1x 4	1x 4
1067			
1x 2	1x 4	1x 4	1x 4
2016			
2x 2	2x 4	2x 4	2x 4

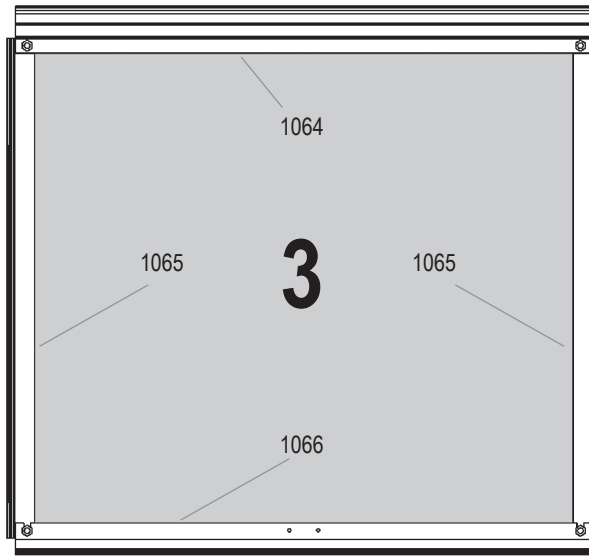


	Art. No.	mm	6700	8300	9900	11500
3	3679491	600 x 544	2x	4x	4x	4x

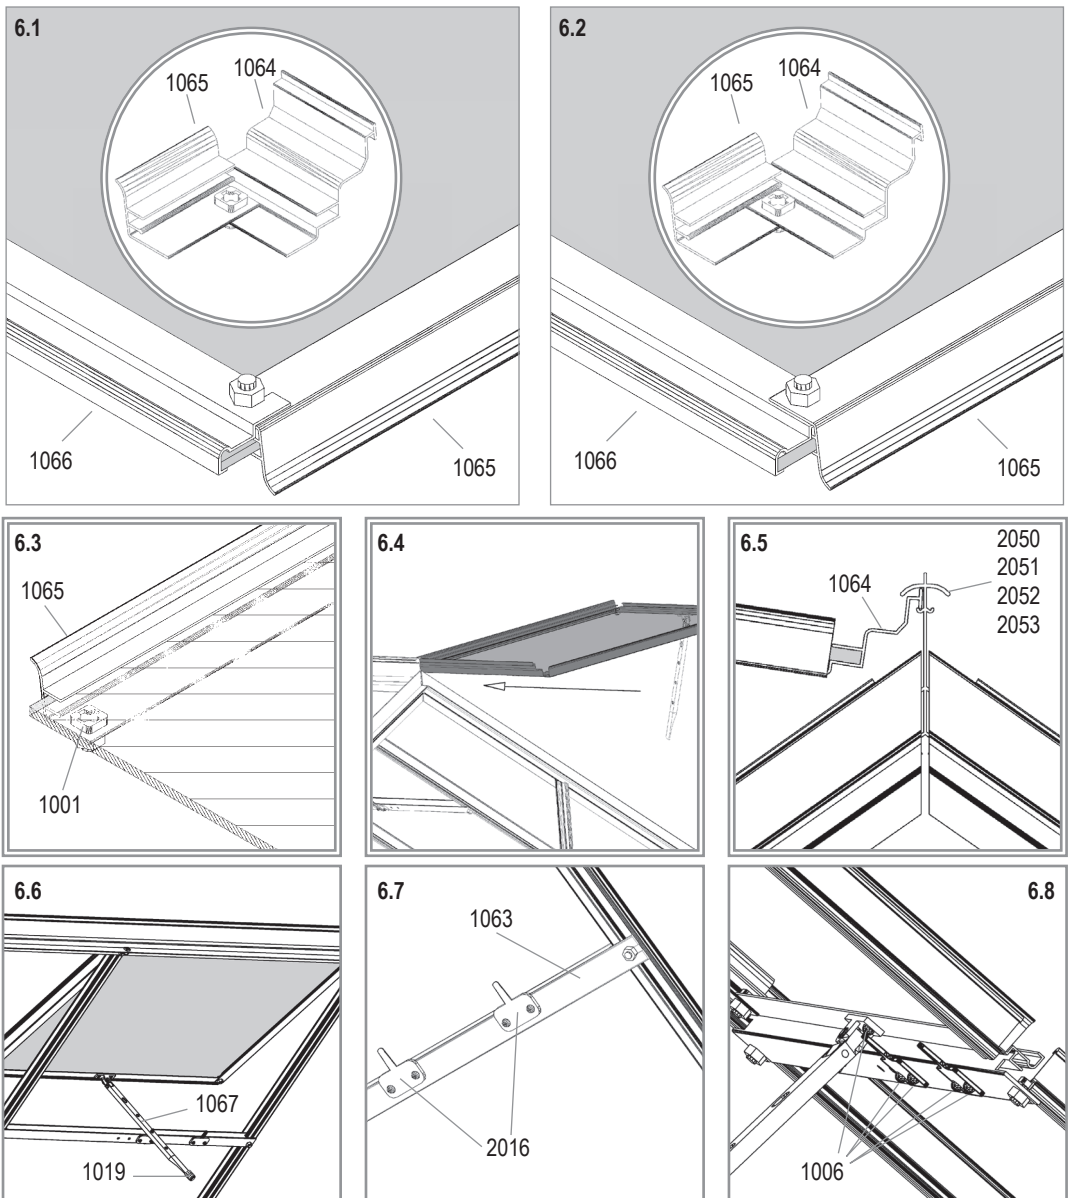


OLYMP




# 7 üveg

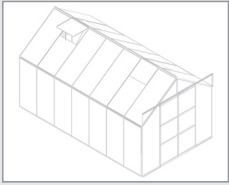

6700	8300	9900	11500
1011			
328x	368x	416x	464x
1012			
126x	142x	158x	174x
1020			
1x	1x	1x	1x

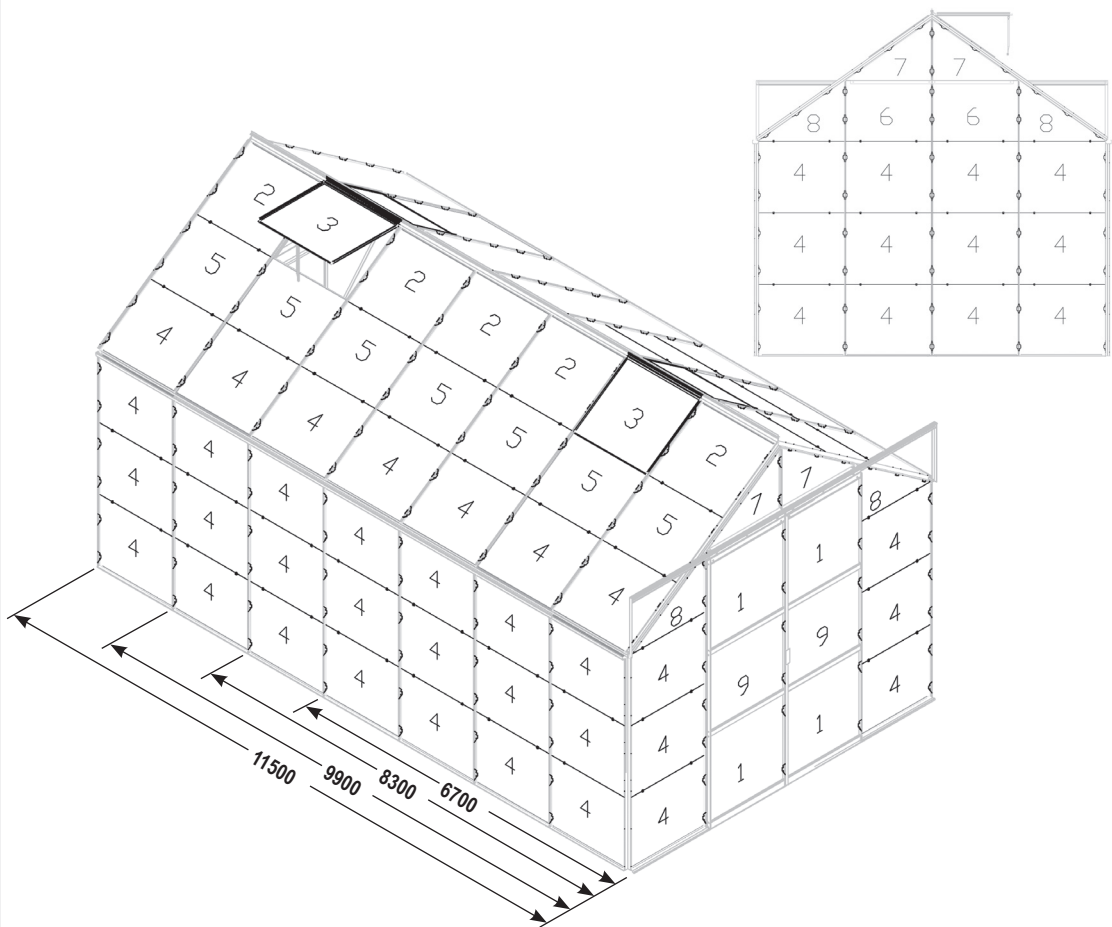

	No.	mm	6700	8300	9900	11500
1	3679011	610 x 610	4x	4x	4x	4x
2	3679412	610 x 549	6x	6x	8x	10x
3	3679491	600 x 544	2x	4x	4x	4x
4	3679261	610 x 509	50x	58x	66x	74x
5	3679271	610 x 487	8x	10x	12x	14x
6	3679281	610 x 460	2x	2x	2x	2x
7	3678341	612 x 430 / 3	4x	4x	4x	4x
8	3679291	610 x 468 / 44	4x	4x	4x	4x
9	3679141	610 x 540	2x	2x	2x	2x
<b>Total</b>			<b>82x</b>	<b>94x</b>	<b>106x</b>	<b>118x</b>

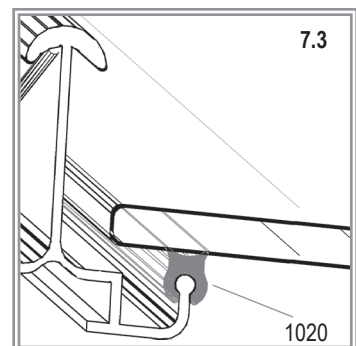
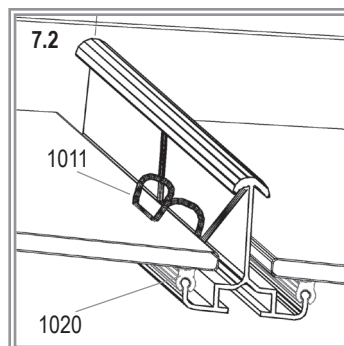
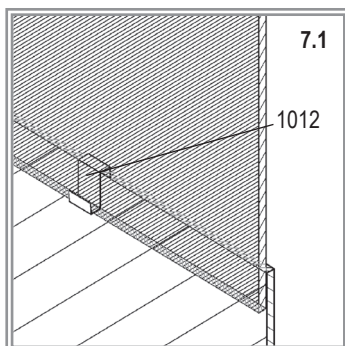


OLYMP

# 7 PC

# Vitavia




- makes living grow

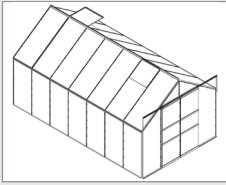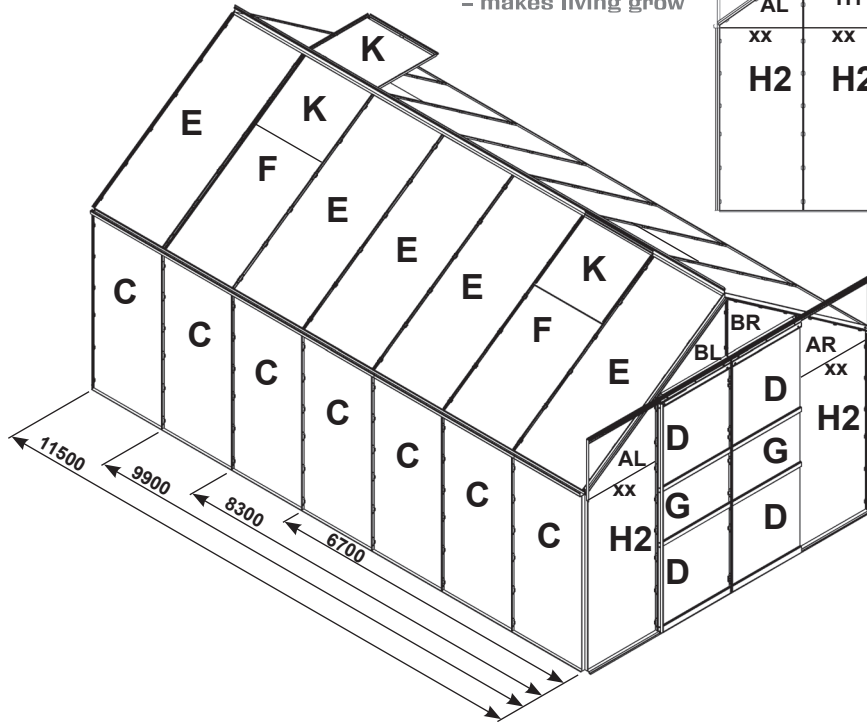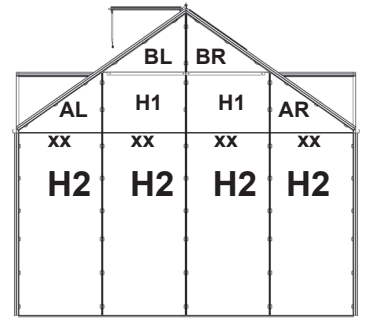

6700	8300	9900	11500
1011			
348x	396x	444x	492x
1020			
1x	1x	1x	1x

*			
xx (4mm)		24674	
xx (6mm)		24686	
6x	6x	6x	6x

	4 mm	6 mm	mm (±3mm)	6700	8300	9900	11500
AL			610 x 30 / 457	2x	2x	2x	2x
AR			610 x 457 / 30	2x	2x	2x	2x
BR			610 x 428 / 2	2x	2x	2x	2x
BL			610 x 2 / 428	2x	2x	2x	2x
C			610 x 1505	8x	10x	12x	14x
D			610 x 608	4x	4x	4x	4x
E			610 x 1521	6x	6x	8x	10x
F			610 x 981	2x	4x	4x	4x
G			610 x 538	2x	2x	2x	2x
H1			610 x 450	2x	2x	2x	2x
H2			610 x 1500	6x	6x	6x	6x
K	369430	369430 (4mm)	600 x 548	2x	4x	4x	4x
				<b>40x</b>	<b>46x</b>	<b>50x</b>	<b>54x</b>

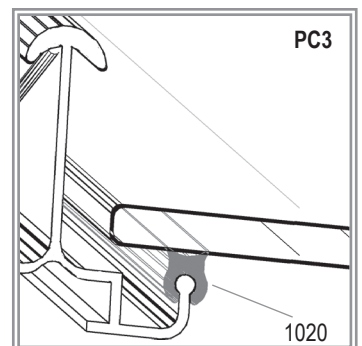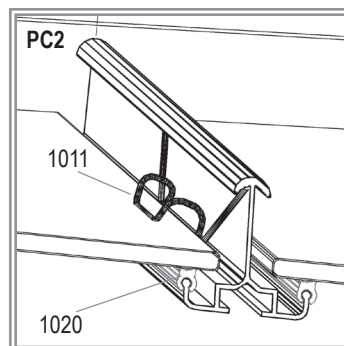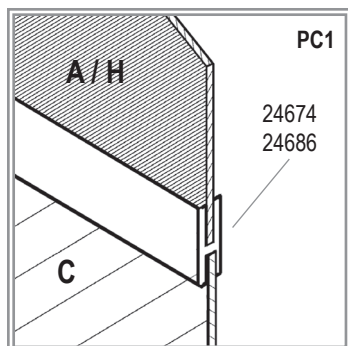

OLYMP PC

# A polikarbonát táblák lerakása

## A polikarbonát cellás táblák összeszerelése

**A munkához viseljen védőkesztyűt.** Az egyes alkatrészek élesek lehetnek Ellenőrizze, hogy a csomagolásban a megfelelő számú polikarbonát tábla található-e, valamint, hogy a táblák sértetlenek és karcmentesek-e. Ha nem így van, **akkor egyáltalán ne kezdjen hozzá az üvegház felépítéséhez**, a problémát pedig haladéktalanul jelezze a szállítónak vagy a forróvonalunkon.

**FONTOS!! HU - A táblák egyik oldala UV-szűrővel van ellátva – ez az oldal egyértelműen meg van jelölve - matricával vagy öntapadós szalaggal, vagy fehér vagy nyomatos fóliával – ennek az oldalnak kell kifelé mutatnia. Az átlátszó vagy kékes színű fóliával ellátott (vagy fólia, szalag nélküli) oldalnak az üvegház belseje felé kell néznie. A fóliákat közvetlenül az összeszerelés előtt távolítsa el.**


Ilessze a táblát a terv alapján a megfelelő furathoz, majd rögzítse rugalmas kapocssal az ezen az oldalon található képen megjelölt helyeken (1011-es számú alkatrész).

### A PC táblák összeszerelése során ne tegyen az 1020-as számú táblák alá gumitömítést

Ez a tömítés csupán az üveges modellekhez készül (a Cseh Köztársaságba nem importáljuk), és a polikarbonát táblák alá helyezve a műanyag táblák megrepedését okozhatja. A tömítés az összeszerelés során felhasználatlan marad.

A táblák összeszerelése az 1-es és 2-es számú, alátétes csavarokkal való rögzítéssel fejeződik be, az ezen az oldalon található ábrán jelölt helyeken. A csavarok helyét a karikában található számuk jelöli a képen. A csavarok furatát fúrja elő 2 mm-es fúróval – a furatok nincsenek előfúrva. A mellékelt alátétet helyezze a csavarfej és a polikarbonát közé. **Figyelem** - a polikarbonát táblák összeszerelésekor nincs szüksége a fémbilincsekre (S-alakú - 1012), amelyek csak az üveg felszerelésére szükségesek. Ezek a fémbilincsek az összeszerelés után felmaradnak. **Figyelem** - a tetőszellőző ablak polikarbonát táblája mindig 4 mm vastag.

## HU - Csavarok táblákhoz

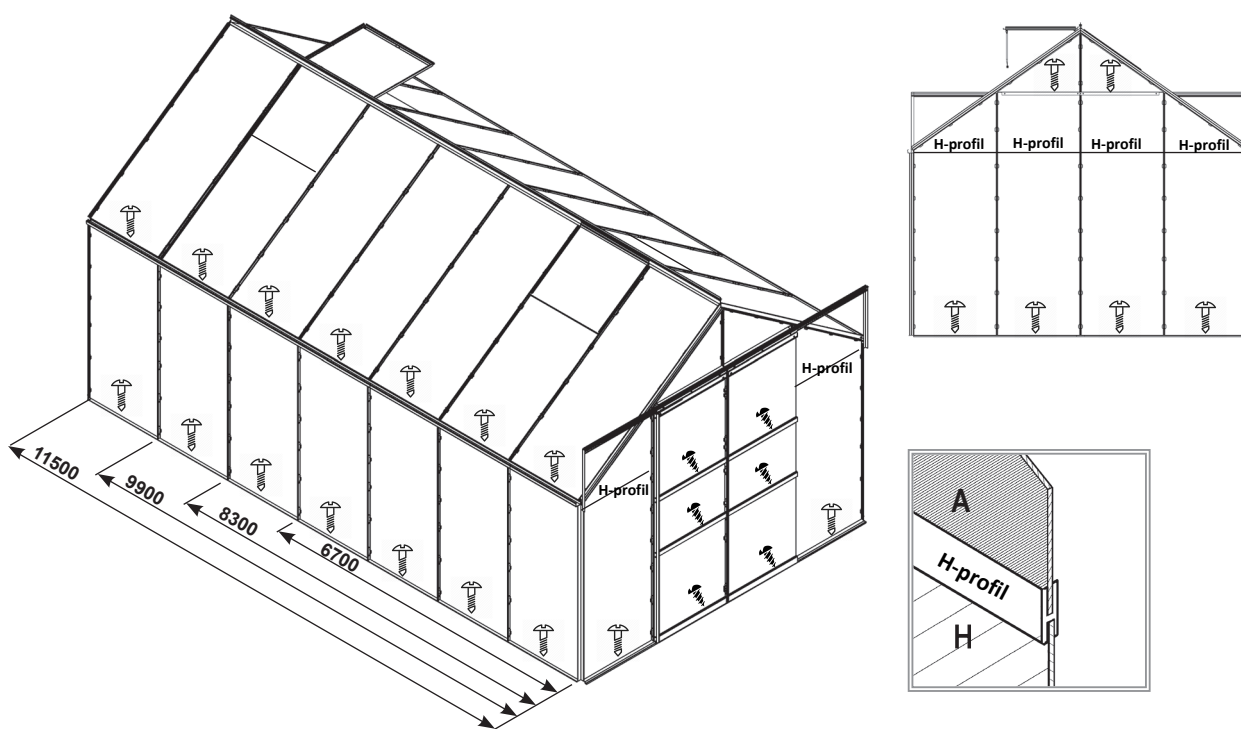

Poz.	Šrouby / skrutky / śruby / csavar	typ 6700	typ 8300	typ 9900	typ 11500
	3,5x19 mm + podložka / płuczka / mosó	30	34	38	42
	3,5x9,5 mm + podložka / płuczka / mosó	6	6	6	6
H-profil	PC H-profil čirý / čirý / clear /	6	6	6	6

HU - A táblák összeszerelését fejezze be úgy, hogy a mellékelt csavarokkal csavarozza őket össze. A csavarok helyét a körben lévő számmal jelöljük. A csavarlyukakat 2 mm-es fúróval előre meg kell fúrni - a lyukakat nem előre fúrják. Helyezze a mellékelt alátétet a csavarfej és a polikarbonát közé.

# NÁVOD NA MONTÁŽ / NÁVOD NA MONTÁŽ / SZERELÉSI ÚTMUTATÓ / INSTRUKCJE SKŁADANIA

## VENUS, CALYPSO, URANUS, IDA, SIRIUS, HERA, TRITON, TARGET, OLYMP



**CZ** Při práci používejte ochranné pomůcky a dodržujte předpisy bezpečnosti práce.

Nestavte skleník na větrném a exponovaném místě. Hrozí jeho poškození. Skleníky jsou odolné rychlosti větru do 75km/hod. Ideální je slunné místo „za větrem“. Doporučujeme skleník zahrnout do pojistky nemovitosti. Umístění musí být na rovném a pevném podloží. Každá strana a roh základny musí být pevně a bezpečně ukotven v zemi pomocí kotev (9101, 9107 & 9124). Pokud je podloží vydlážděno, vyvrtejte otvory skrz základnu a dláždění a připevněte základnu pomocí šroubů a hmoždinek (nejsou součástí balení). Na hliněném nebo nepevném podloží je vhodné upevnit kotvy (9101, 9107 & 9024) do betonových kapes (viz kapitola „NA CO SI DAT POZOR PŘED STAVBOU SKLENIKU“ – odstavec „Umístění skleníku a jeho kotvení“). Použijte spony (9002) na stranách a zakončete jimi střední spoje skleníku a rohové spojení stran.

Pokud skleník musí stát na větrném a nechráněném místě (pokuste se však větrným místům vyhnout), sešroubujte navzájem ještě základnu se spodními základními profily skleníku pomocí šroubů s matkami (otvory nejsou předvrtány a šrouby s maticemi nejsou přiloženy). Pozor - nevrtejte do polykarbonátu.

**SK** Pri práci používajte ochranné pomôcky a dodržujte predpisy bezpečnosti.

Nekladte pohárik na veternom a exponovanom mieste. Hrozí jeho poškodenie. Poháre sú odolné rýchlosti vetra do 75km/hod. Ideálne je slnečné miesto „za vetrom“. Odporúčame pohárik zahrnúť do poisťky nehnuteľnosť. Umiestnenie musí byť na rovnom a pevnom podlaží. Každá strana a roh základne musia byť pevne a bezpečne ukotvené v zemi pomocou kotiev (9101, 9107 & 9124). Pokiaľ je podlažie vydláždené, vyvrtajte otvory cez základňu a dláždenie a pripevnite základňu pomocou skrutiek a hmoždiniek (nie sú súčasťou balenia).

Na hlinenom alebo nepevnom podlaží je vhodné upevniť kotvy (9101, 9107 & 9024) do betónových vreciek (viď kapitola „NA ČO SI DÁŤ POZOR PRED STAVBOU SKLENIKU“ – odsek „Umiestnenie pohára a jeho kotvenie“). Použite spony (9002) na stranách a zakončite nimi stredné spoje skleníka a rohové spojenie strán.

Pokiaľ skleník musí stať na veternom a nechránenom mieste (pokúste sa však veterným miestam vyhnúť), zoskrutkujte navzájom ešte základňu so spodnými základnými profilmi skleníka pomocou skrutiek s matkami (otvory nie sú predvrtané a skrutky s matkami nie sú priložené). Pozor - nevrťajte do polykarbonátu.

**HU** Munkavégzés közben használgjon védőfelszerelést és tartsa be a munkavédelmi előírásokat.

Ne helyezze az üvegházat szeles és szabad helyre. Fennáll a sérülés veszélye. Az üvegházak akár 75 km/h szélességgel is ellenállnak. Napos hely ideális. Javasoljuk, hogy az üvegházat vegyék be vagyonzbiztosításába. A helynek sima és szilárd felületen kell lennie. Az alap minden oldalát és sarkát szilárdan és biztonságosan rögzíteni kell a talajhoz horgonyokkal (9101, 9107 és 9124). Ha az aljzat burkolt, fúrjon lyukakat az alapon és a burkolaton keresztül, és rögzítse az alapot csavarokkal és tiplikekkel (nem tartozék). Agyagos vagy laza alapon kényelmesen rögzítheti a horgonyokat (9101, 9107 és 9024) betonzebekbe (lásd a "MIRE VAN VIGYÁZAT ÜVEGHÁZ ÉPÍTÉSE ELŐTT" - "Az üvegház elhelyezése és rögzítése" című fejezetet). Használjon kapcsokat (9002) az oldalakon a középső üvegház illesztések és az oldalsó sarokkötések befejezéséhez.

Ha az üvegházat szeles és nem védett helyen kell elhelyezni (de kerülje a szeles helyeket), csavarja össze az alapot az üvegház alsó alaprofiljaival anyákkal ellátott csavarokkal (a lyukak nincsenek előfúrva, a csavarok pedig anyákkal nem szerepelnek benne). Figyelem – ne fúrjon polikarbonátba.





**PL** Podczas pracy stosować środki ochrony osobistej i przestrzegać przepisów bezpieczeństwa pracy.

Nie umieszczaj szklarni w wietrznym i odsłoniętym miejscu. Grozi to uszkodzeniem. Szklarnie są odporne na wiatr o prędkości do 75 km/h. Idealne jest słoneczne miejsce. Zalecamy włączenie szklarni do ubezpieczenia mienia. Miejsce musi znajdować się na płaskiej i twardej powierzchni. Każdy bok i narożnik podstawy muszą być solidnie i bezpiecznie zakotwione w podłożu za pomocą kotev (9101, 9107 i 9124). Jeśli podłoże jest utwardzone, wywierć otwory w podstawie i bruku, a następnie przymocuj podstawę za pomocą śrub i kołków (brak w zestawie).

Na glinianym lub luźnym podłożu wygodnie jest zamocować kotwy (9101, 9107 i 9024) w zagłębieniach betonowych (patrz rozdział „NA CO NALEŻY ZACHOWAĆ OSTROŻNOŚĆ PRZED BUDOWĄ SZKLARNI” - paragraf „Pozycjonowanie szklarni i jej kotwienie”). Użyj klipsów (9002) po bokach, aby wykończyć środkowe połączenia szklarni i połączenia narożne boków.






Jeśli szklarnia musi być postawiona w miejscu wietrznym i niezabezpieczonym (ale staraj się unikać miejsc wietrznych), skręć podstawę z dolnymi profilami podstawowymi szklarni za pomocą śrub z nakrętkami (otwory nie są wstępnie nawiercone, a śruby z nakrętkami nie są uwzględnione). Uwaga - nie wiercić w poliwęglanie.



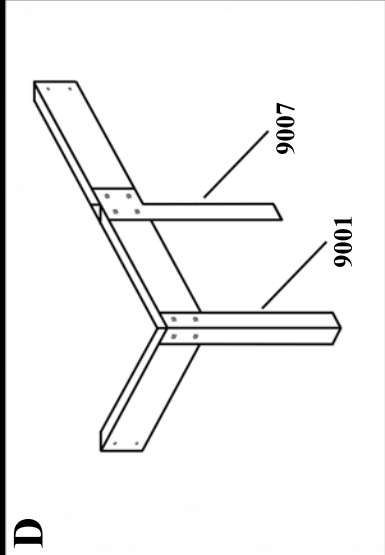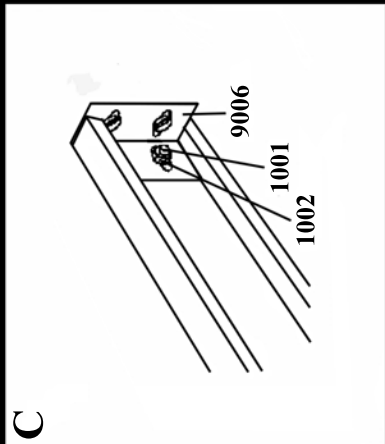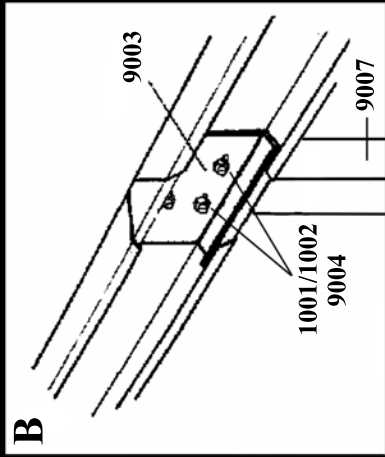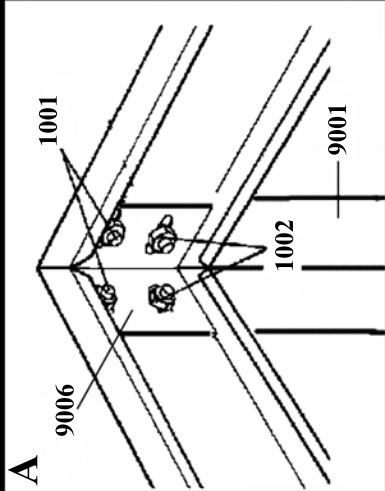

VENUS,  
URANUS, OLYMP  
IDA, TRITON  
CALYPSO, SIRIUS, TARGET

IDA

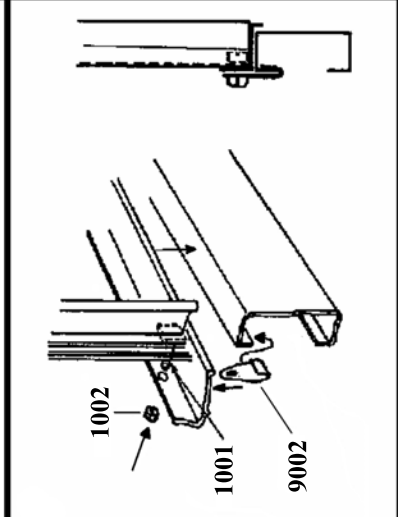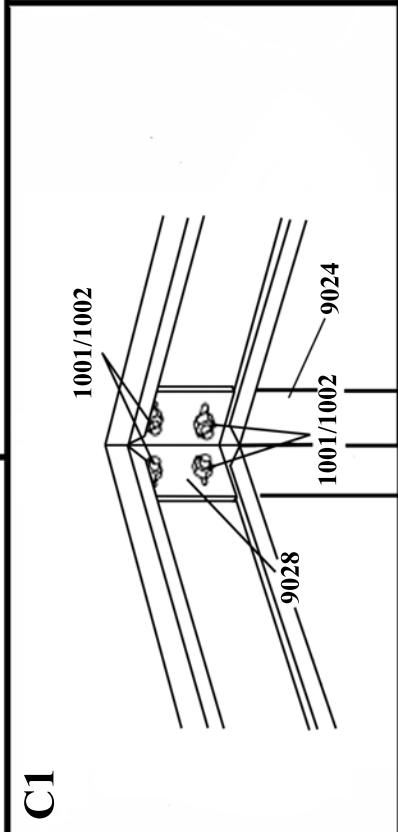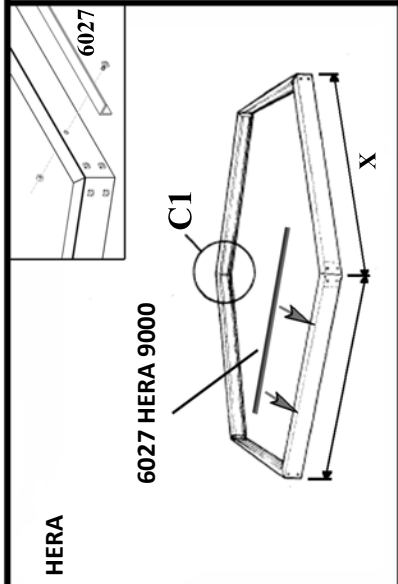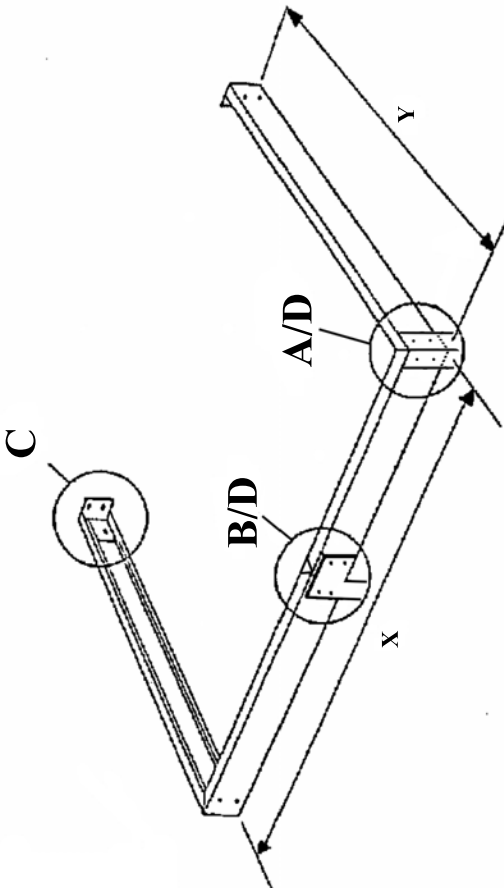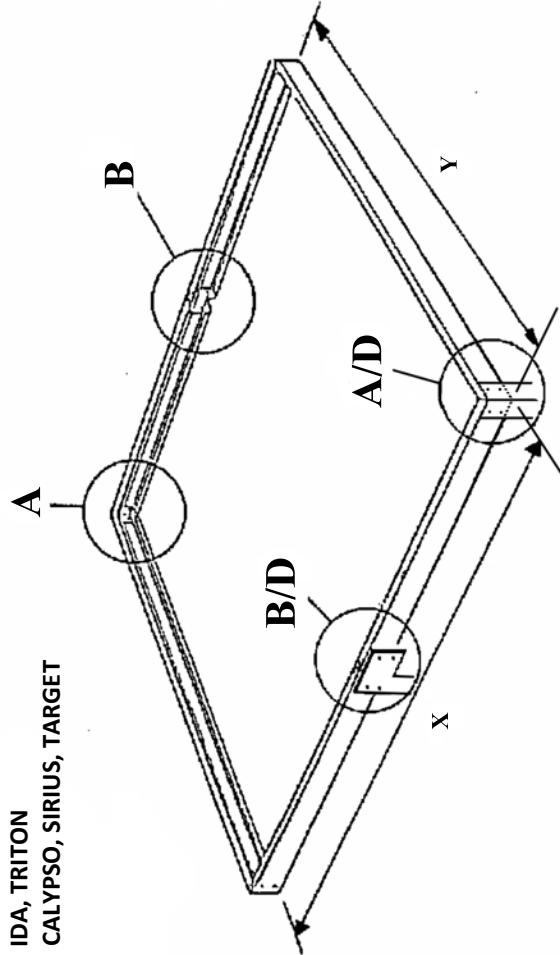

## CZ - Pečet jistoty / SK - Pečať istoty PL - Pieczęć Jakobi / HU - A biztonság pecsétje / SLO - Pečat gotovosti



- *Tento skleník je vyroben z polykarbonátu nejvyšší kvality od anglického nebo německého výrobce (podle typu skleníku).*
- *Tento skleník je vyrobený z polykarbonátu najvyššej kvality od anglického alebo nemeckého výrobcu (podľa typu skleníka).*
- *Ta szklarnia jest wyposażona w poliwęglan najwyższej jakości producenta brytyjskiego lub niemieckiego (według modelu szklarni).*
- *Ez az üvegház kiváló minőségű, angol vagy német gyártótól származó polikarbonátból készült (az üvegház típusától függően).*
- *Steklenjak je bil izdelan iz polikarbonata najvišje kakovosti pri angleškem ali nemškem proizvajalcu (glede na tip steklenjaka).*
- *Použitý polykarbonát byl v ČR testován ve státěm akreditovaných zkušebních ústavech.*
- *Použitý polykarbonát bol v ČR testovaný v štátom akreditovaných skúšobných ústavoch.*
- *Poliwęglan byl w Republice Czeskiej testowany w państwowych instytutach badawczych, posiadających odpowiednią akredytację.*
- *A felhasználó polikarbonátot a Cseh Köztársaság államilag akkreditált vizsgáló intézeteiben tesztelték.*
- *Uporabljeni polikarbonat je bil v ČR testiran v preizkusnih ustanovah, akreditiranih s strani države.*
- *Na polykarbonátové prosklení skleníku se vztahuje reálná prodloužená záruka 10 let na nerozbitnost polykarbonátových desek krupobití.*
- *Na polykarbonátové presklenie skleníka sa vzťahuje reálna predĺžená záruka 10 rokov na nerozbitnosť polykarbonátových dosiek krupobitie.*
- *Uszkodzenia oszklania poliwęglanowego, spowodowane przez grad, są objęte przedłużoną gwarancją 10 lat.*
- *Az üvegház polikarbonát üvegezésére valós meghosszabbított 10 éves jótállást nyújtunk a polikarbonát táblák jégeső általi törhetetlenségére vonatkozóan.*
- *Na polikarbonatno zasteklitev steklenjaka se nanaša realno podaljšana garancija 10 let na odpornost polikarbonatnih plošč zoper točo.*

v Hlubočince, 7.5.2024

[www.lanitplast.cz](http://www.lanitplast.cz)**Praha**Hlavní 809  
251 68 Sulice - Hlubočinka  
tel.: 251 562 736  
praha@lanitplast.cz**Olomouc**Hamerská 19  
772 06 Olomouc  
tel.: 585 312 199  
olomouc@lanitplast.cz**Karlovy Vary**Závodu Míru 306  
360 17 Karlovy Vary  
tel.: 353 588 188  
karlovy.vary@lanitplast.cz